MODEL 3566

ディジタル低抵抗計

取扱説明書

鶴賀電機株式会社

目 次

1. はじめに 1. 1 では甲並の準備 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 1 ご使用前の準備
1.1.2 保管1 1.2 ご使用前のご確認事項1
1.2.1 電源
1.2.2 電源コード
1. 2. 4 ヒューズの交換2
2. 各部の名称 3 2. 1 前面パネル 3 2. 2 裏面パネル 5
2. 1 前面パネル
3. 操作方法6
3. 1 電源
3.2 測定端子の接続 ····································
3. 3. 1 DC電圧を重畳させる場合7 3. 3. 2 その他7
3. 3. 1 DC電圧を重畳させる場合
3.5 キーロック7 3.6 表示の切替8
3.6.1 表示モードの選択8
3.6.1 表示モードの選択
3.8 電圧レンジの切替10
3.9 ゼロアジャスト
3. 9. 2 リモート操作11
3. 10 サンプリング周期の選択
3. 1 1 電源周波数の設定
3. 13 コンパレータ動作
3. 13. 2 比較出力
3.13.4 レンジランプの表示方法
3. 14 ブザー
3 15 マニュアルチード19
3. 1 6 メモリーモード
3. 17 メモリーの設定20
3. 16. 1 メモリーの選択 19 3. 17 メモリーの設定 20 3. 18 断線検出・セルフチェック 22 3. 18. 1 操作 22
4 从
4. 1 リモートコネクタ
4 1 2 メチリーチードのリチート操作
4. 1. 3 外部コントロールタイミングチャート
5. 設定方法 28 5. 1 抵抗測定 28 5. 2 比率表示機能 29
5. 2 比率表示機能
5. 2 比率表示機能 29 5. 2. 1 基準抵抗値・偏差の設定 30 5. 3 電圧測定 31 5. 4 キャラクタ表示 31
5. 4 キャラクタ表示31
6. パネルマウントでの使用
6. 1 組立図
7. リード線の延長について33
8. 校正 34
8.1 用意するもの34 8.2 校正方法34
8. 2. 1 抵抗測定の校正34 8. 2. 1 抵抗測定の校正34
8. 2. 1 抵抗測定の校正
0 仕样 36
9. 1 形名
9.1 形名 36 9.2 測定範囲・確度 36 9.3 一般仕様 37
9. 4 初期間定値表(工場出荷時)38
9. 4 初期設定値表(工場出荷時) 38 9. 5 外形図 38 9. 6 オプション 38
10. 保守·校正 ···································

1. はじめに

この取扱説明書は、本器をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。

本器を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

<u>徐</u>注 意

●故障、誤動作、寿命低下の原因になりますので、次のような場所では 使用しないでください。

雨、水滴、日光が直接当たる場所 高温・多湿や、ほこり・腐食性ガスの発生する場所 外来ノイズ、電波、静電気の発生の多い場所

●ケースを開けたり、本体を改造して使用しないでください。

振動、衝撃が常時加わる、又は大きな場所

1. 1 ●ご使用前の準備

1.1.1 点検

本器がお手元に届きましたら仕様との違いがないか、あるいは輸送上での破損がないか点検してください。

もし破損したり、仕様どおり作動しない場合は、形名・製品番号をお知らせください。

1.1.2 保管

本器を長時間にわたって保管する場合は、湿度が低く直射日光の当たらない場所に保管してください。

1. 2 ●ご使用前のご確認事項

1.2.1 電源

電源電圧は、 $AC90\sim AC250V$ 以内、電源周波数50/60Hzで使用してください。また、電源コードを接続するときは、電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

1.2.2 電源コード

本器に付属している電源コードのプラグはAC100V用です。AC200Vで ご使用の場合は、専用のプラグに取り替えてください。

電源コードは本器裏面パネルの電源コネクタに接続してください。電源コードの プラグは3ピンになっており、中央の丸形のピンがアースになっています。

1.2.3 電源周波数の設定


本器は電源誘導電圧を除去するため、電源周波数の設定が必要です。ご使用の電源周波数に合わせてからご使用ください。

1.2.4 ヒューズの交換

出荷時は250V/2Aの電源ヒューズを挿入しています。

本器のヒューズソケットは電源ライン入力用コネクタと共通になっています。 電源コードを接続する前に、下図のようにヒューズソケットのキャップを外して ヒューズを取り出し定格を確認してください。ヒューズは予備を含めてキャップ 内に2本収納されています。


手前のヒューズ (予備ヒューズ) は左右方向に、奥のヒューズは下方に押し出すと取り外せます。

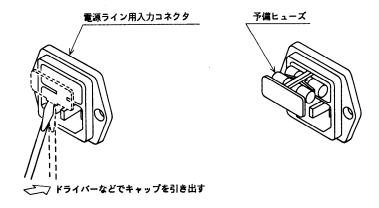

2. 1●前面パネル

(SET)

(ONLINE)

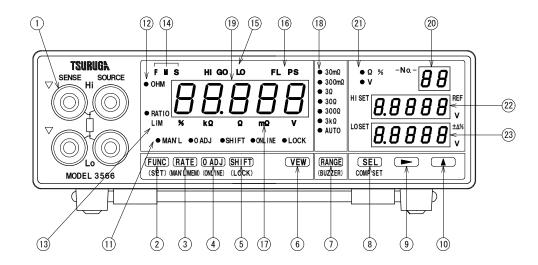

①測定端子 SENSE Hi:抵抗測定入力の端子及び電圧測定の+側端子です。

SENSE Lo:抵抗測定入力の端子及び電圧測定の一側端子です。

SOURCE Hi:電流出力端子です。

SOURCE Lo:電流出力端子です。(電圧測定の時、SENSE Loに接続します。)

2 FUNC +-抵抗測定の時、抵抗表示/比率表示に切り替えるキーです。

> 比率表示の時:RATIOランプが点灯します。 抵抗表示の時:OHMランプが点灯します。

> > (マニュアルモードの時、電源周波数、リミットの設定を行いま

す。)

(メモリーモードの時、メモリーの設定を行います。)

③ RATE ≠-サンプリング周期を選択するキーです。 (MAN'L/MEM)

(メモリーモード/マニュアルモードを切り替えるキーです。

マニュアルモードでMAN'Lランプが点灯します。)

④ 0 ADJ キー ゼロアジャスト機能をON/OFFするキーです。

ゼロアジャスト動作中O ADJ ランプが点灯します。

(RS-485、RS-232Cのオンラインキーです。)

⑤ SHIFT キー SHIFTランプが点灯中、青色キーが有効になります。

(LOCK) SHIFTランプ点灯中にキーを押すと消灯します。

> (前面パネルスイッチ操作を禁止します。3秒間押すと禁止及び 解除ができます。禁止中LOCKランプが点灯します。)

⑥ VEW キー 表示モードを選択するキーです。

⑦ RANGE キー 抵抗レンジ、電圧レンジを選択するキーです。

(BUZZER) 抵抗レンジは $30m\Omega \sim 3k\Omega$ 、AUTOレンジを選択します。

電圧レンジは 5V、50Vレンジを選択します。

(ブザー動作及び音量の設定に入るキーです。)

® SEL ≠-設定項目の切替キーです。 COMP SET

9 ▶ ‡-各設定に使用します。

10 🔺 ‡-各設定に使用します。 ①MAN'Lランプ マニュアルモードで点灯、メモリーモードで消灯します。

0 ADJランプ ゼロアジャスト動作中で点灯します。

ONLINEランプ 外部制御中に点灯します。 LOCKランプ キーロック中に点灯します。 SHIFTランプ

ランプ点灯中キーの機能は青色()の機能となります。

SHIFTキーと連動します。

①OHMランプ 抵抗測定の時点灯します。 RATIOランプ 比率表示の時点灯します。

③LIMランプ 開放電圧の電圧リミッターが20mVピークに制限されていない時に

点灯します。

サンプリング周期がFASTの時、点滅表示します。 ϢFランプ

Mランプ サンプリング周期がMEDIUMの時、点滅表示します。

Sランプ サンプリング周期がSLOWの時、点滅表示します。

(ホールド中は点灯表示となります。)

®HIランプ 抵抗測定値が上限設定値以上のとき赤色LEDが点灯します。

GOランプ 抵抗測定値が良判定で緑色LEDが点灯します。

抵抗測定値が下限値以下のとき赤色LEDが点灯します。 LOランプ

®FLランプ 電圧測定値が上限値以上又は下限値以下のとき赤色LEDが点灯しま

PSランプ 電圧測定値が良判定のとき緑色LEDが点灯します。

⑪単位ランプ 主表示部に表示しているデータの単位が点灯します。

> 抵抗の時:kΩ、Ω、mΩ 比率の時:% 電圧の時: V

®レンジランプ 抵抗表示モードの時: 測定レンジを点灯表示します。

コンパレータレンジを点滅表示します。

電圧表示モードの時: 消灯します。

抵抗電圧表示モードの時:抵抗測定レンジを点灯します。

AUT0ランプ AUTOレンジ測定で点灯します。

⑩主表示部 測定値や各種キャラクタを表示します。

> Rrモードの時:抵抗測定値を表示します。 Vvモードの時:電圧測定値を表示します。 RVモードの時:抵抗測定値を表示します。

20 No. 表示 メモリーモードの時、メモリー番号を表示します。

ブザー設定、電源周波数/リミット設定時は設定中のキャラクタ

を表示します。

②Ω Ω % ランプ HI SET表示、LO SET表示の表示内容を知らせるランプです。

Vランプ Rrモードで Ω %ランプが点灯します。

Vvモード、RVモードVランプで点灯します。

②HI SET表示 コンパレータ上限値や各種キャラクタを表示します。

Rrモードの時:抵抗コンパレータ上限値又は、比率測定の基

準抵抗値を表示します。

Vvモードの時:電圧コンパレータ上限値を表示します。

RVモードの時:電圧側測定値を表示します。

23LO SET表示 コンパレータ下限値や各種キャラクタを表示します。

Rrモードの時:抵抗コンパレータ下限値又は、比率測定の比


率範囲を表示します。

Vvモードの時:電圧コンパレータ下限値を表示します。

RVモードの時:消灯します。

*(青字)キーはSHIFTランプ点灯中に有効となります。

2. 2 ●裏面パネル

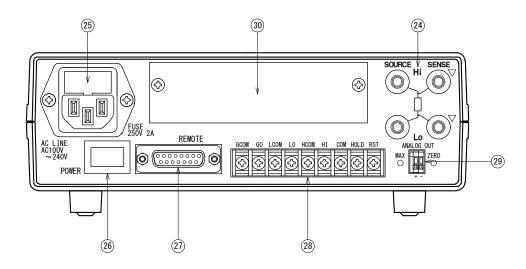

24裏面測定端子

SENSE Hi:前面パネルの測定端子(SENSE Hi)と共通です。 SENSE Lo:前面パネルの測定端子(SENSE Lo)と共通です。 SOURCE Hi:前面パネルの測定端子(SOURCE Hi)と共通です。 SOURCE Lo:前面パネルの測定端子(SOURCE Lo)と共通です。

25電源コネクタ

付属の電源コードを接続します。電源電圧、電源周波数を必ず指定の範囲でご使用ください。

ヒューズは250V 2Aをご使用ください。

26電源スイッチ

供給電源のON/OFFスイッチです。

②REMOTEコネクタ

外部制御用のコネクタです。

28入出力端子台

ホールド、リセット入力及び抵抗コンパレータ出力の端子です。

29アナログ出力端子

 
測定値に比例した、直流電圧を出力します。

ZERO: アナログ出力 ZEROボリウムです。 **MAX**.: アナログ出力 MAX. ボリウムです。

30インタフェースボードの挿入部

オプションのインタフェースボードの装着部です。

3. 1 ● 電源



裏面パネルの電源スイッチがOFFになっている事を確認後、電源プラグをコンセントに接続し、電源スイッチをONしてください。

本器は直ちに動作状態になりますが、30分以上の予熱時間をとってください。 また本器は、パラメータの保持機能を装備していますので、電源をOFFしても 下記の各状態を記憶しています。

- (1) 測定ファンクション、表示モード及び測定レンジ。
- (2) コンパレータの設定値 (30個のプログラムメモリー)
- (3) キーロックの状態
- (4) ブザーの状態
- (5) ゼロアジャストの状態

3.2●測定端子の接続

前面パネル (又は裏面パネル) の測定端子に図3.2.1 に示すように接続してください。

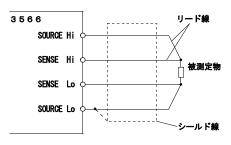


図3.2.1

注)測定端子にノイズが入ると、表示のふらつきが大きくなったり、オートレンジ動作が不安定になることがあります。必ずシールド線を使用し、シールド側をSOURCE Loに接続してください。

また、4線共に正しく接続しないと表示がふらつくことがあります。

ケルビンクリップ (バナナプラグ側) と抵抗計本体の差し込みは、下図のとおり 行ってください。

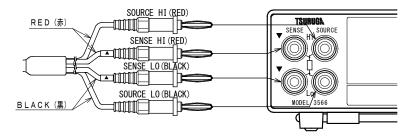


図3.2.2 ケルビンクリップ (MODEL5811-21B) の接続

3. 3 ●測定の注意事項

3.3.1 DC電圧を重畳させる場合

DС60 V以下としてください。

測定後は、本体内のコンデンサに電圧がチャージされていますので、数秒間プローブを必ず短絡してください。

3.3.2 その他

インダクタンス、キャパシタンスを有する測定物などを測定する場合は、大きな 誤差を生じることがあります。

 
ノイズ源(高周波炉、ノイズのある電源ライン、インバーター電源など)の近くで使用すると、入力にノイズが乗り、正確な測定ができないことがあります。このような場所を避けるか、ノイズ源から十分遠ざけてください。

3. 4 ●アナログ出力の接続


測定抵抗値に比例したアナログデータを出力します。

(比率表示中も抵抗値に比例したアナログデータを出力します。)

外部制御でホールドするとアナログデータも保持します。



 アナログ出力端子に電線を図3.4.1の様に加工して接続します。 ドライバーなどを使ってリリースボタンを押し下げ、端子に電線を挿入します。



適合電線: AWG28~AWG22

図 3.4.1

データ出力:DC0~3V

0表示=0V、30000表示=3.000V

変換方式 : D/A変換方式

分解能 : 1 m V

確度 :抵抗測定確度+0.2% F.S.

出力端子 :スクリューレス端子


3. 5 ● キーロック

前面パネルのキーにより測定状態が不用意に変更されないように、前面キーの操作を禁止する機能です。

キーロック動作中はLOCKランプが点灯します。

キーロック動作中に他のスイッチ動作を行うときは、キーロックを解除してから 行ってください。

ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。

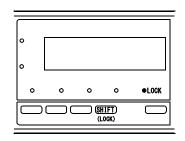

キーロックの方法

LOCKランプが消灯中に、SHIFT(LOCK)キーを3秒以上押します。

キーロックの解除

LOCKランプが点灯中に、**SHIFT**(**LOCK**)キーを3秒以上押します。

3. 6 ●表示の切替

主表示部、HI SET、LO SET表示内容を切替えます。 測定状態で切替が可能です。

メモリーモード、ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。 比率表示への切替は、FUNCキーで行います。

3.6.1 表示モードの選択


ファンクションの切替

FUNCキーを押すたびに抵抗測定と比率表示が切替わります。 抵抗測定を選択します。 (V v モードでは切替できません。)

VEWの切替


VEWキーを押す度に表示が切替わります。

①抵抗値と抵抗コンパレータを表示する場合(R r モード) $V \to W$ キーでR r 表示を選択します。

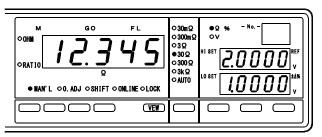


Rrモード

②電圧値と電圧コンパレータを表示する場合 (V v モード) V E W キーで V v 表示を選択します。

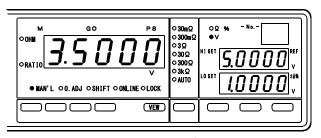

Vvモード

③抵抗値と電圧値を表示する場合(RVモード)VEWキーでRV表示を選択します。

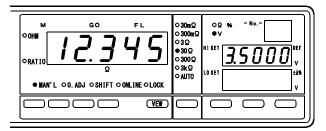

RVモード


各表示モードにおける表示内容は表3.6.1を参照してください。

表示モード	主表示部	HI SET 表示	LO SET 表示	Ω % ランフ°	V ランフ゜
Rrモード	抵抗測定值	抵抗コンパレータ	抵抗コンパレータ		
		上限値	下限値	点灯	消灯
(比率表示)	比率表示	基準抵抗	偏差±⊿%		
Vvモード	電圧測定値	電圧コンパレータ	電圧コンパレータ	消灯	点灯
		上限値	下限値		
RVモード	抵抗測定值	電圧測定値	消灯	消灯	点灯

表 3 . 6 . 1

3.6.2 比率表示の選択

比率表示と抵抗値表示を切り替えます。

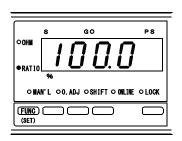

比率表示

ファンクションの切替

FUNCキーを押すたびに抵抗測定と比率表示が切替わります。 抵抗測定の時、OHMランプが点灯し抵抗単位($k\Omega$ 、 Ω 、 $m\Omega$ の内 1つ)が点灯します。

比率表示の時、RATIOランプが点灯し、%が点灯します。


3. 7 ●抵抗レンジの切替

抵抗測定の測定レンジ (オートレンジ又はマニュアルレンジ) を選択します。 メモリーモード、ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。

抵抗測定の選択

VEWキーを押してRrモード又はRVモードを選択します。

抵抗レンジの切替

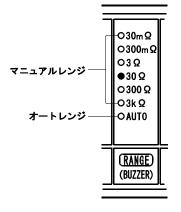

(1) オートレンジ

- ・抵抗測定値が35000(3500)以上で測定レンジが上がり、 3000(300)未満でレンジが下がります。
- ・AUTOランプと検出したレンジのランプが点灯します。注) ()内はFサンプル時

オートレンジの選択

RANGEキーを押すと測定レンジが切り替わります。 $3 k \Omega レン$ ジの次にAUTOランプが点灯しオートレンジに変わります。

注) オートレンジに設定すると抵抗測定と電圧測定の両方がオート レンジ動作となります。

(2) マニュアルレンジ

- ・30m Ω ~3k Ω の固定レンジとなります。
- 選択したレンジのランプが点灯します。

レンジの選択

RANGE キーを押す度にレンジランプが移動します。目的のレンジを選択してください。

3.8●電圧レンジの切替

電圧測定の電圧測定レンジを選択します。 メモリーモード、ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。

電圧測定の選択

VEWキーを押してVvモードを選択します。

電圧レンジの選択

(1) オートレンジ

・オートレンジの設定は抵抗測定でオートレンジに設定します。電圧測定値が50000(5000)以上で測定レンジが上がり、1000(100)未満でレンジが下がります。

注) ()内はサンプリング周期Fの時

(2) マニュアルレンジ

5 V、5 0 Vの固定レンジとなります。

レンジの選択

RANGE キーを押すたびに測定レンジが変わり、測定表示の小数点の点灯位置が変わります。(オートレンジでは切替できません。)

12345・・・5 V レンジ 12345・・・5 O V レンジ

3. 9 ●ゼロアジャスト


抵抗測定で治具などの抵抗を除去する機能です。

現在測定しているデータをゼロアジャスト値として不輝発性メモリーに記憶し、 以後は測定値からゼロアジャスト値を差し引いた値を表示します。

表示値 = 測定値 - ゼロアジャスト値

- ・抵抗表示、抵抗電圧表示の時動作します。
- ・ゼロアジャスト値は全レンジで動作します。 (抵抗値として記憶します。)
- ・リモート操作が可能です。
- ・RS-232C、RS-485のインタフェースで外部制御可能です。
- 注)HOLD中や設定操作中は操作できません。

3.9.1 キー操作

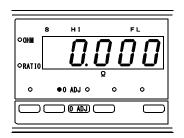

O ADJランプ消灯中に、 O ADJキーを押すと、O ADJランプが点灯してゼロアジャストの動作状態となります。

解除は再度O ADJキーを押します。

⚠ 注意

- ・入力オープン $(\infty \Omega)$ の状態で 0 ADJ キーを押すと誤動作の原因となります。
- ・上位レンジでゼロアジャストした場合、下位レンジでオーバすることがあります。
- ・誤ってOADJキーを押したときは、「解除」操作で正常に復帰します。

3.9.2 リモート操作


裏面パネルREMOTEコネクタのO ADJピンとCOMをショートしている間O ADJランプが点灯し、ゼロアジャスト動作状態となります。

- O ADJピンをショートした時の抵抗測定データをゼロアジャストとして記憶します。
- O ADJピンを解放すると動作を解除します。
- 注)キー操作で設定したゼロアジャスト動作はこのピンをOFFする と解除します。

3. 10●サンプリング周期の選択

前面のキー操作でサンプリング周期の選択を行います。 RS-232C、RS-485のインタフェースで外部制御が可能です。

注) ホールド中や設定操作中は操作できません。

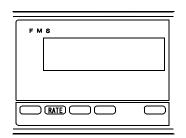


キー操作

RATEキーを押すとサンプリング周期が切り替わります。 $S \rightarrow M \rightarrow F \rightarrow S \rightarrow \cdots$

サンプリング	サンプリング	サンプリ	ング周期
周期	LED	50Hz	60Hz
S	S	1.56回/秒	1.88回/秒
M	M	6.25回/秒	7.52回/秒
F	F	50回/秒	60回/秒

3. 11●電源周波数の設定

測定ラインに入る誘導電圧の影響を除去するため、電源周波数を設定します。 メモリーモード、ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。 設定中約5分間キー操作がないと測定に戻ります。

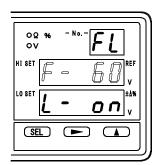

SHIFT キーを押します。SHIFT ランプが点灯します。 (電源周波数、電圧リミットの設定に入ります。)

(SET) キーを押すとHI SETランプが点滅します。

▲キーを押して電源周波数を合わせます。

SELキーを2回押すと測定に戻ります。


HI SET表示	動作
F- 50	電源周波数50Hzに設定
F- 60	電源周波数60Hzに設定

注) 電源周波数の設定は必ず行ってください。正確な測定ができません。

3. 12●電圧リミッタの設定

電圧リミッタをON設定することにより、測定対象物に印加される電圧を20mVピークに制限する事ができます。測定対象物の接点における酸化皮膜の破壊を防ぐことができます。

メモリーモード、ONLINE及び、HOLD状態では操作できません。 設定中約5分間キー操作がないと測定に戻ります。

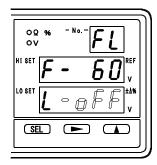

SHIFT キーを押します。SHIFTランプが点灯します。 (電源周波数、電圧リミットの設定に入ります。)

(SET) キーを押すとHI SETランプが点滅します。

SELキーを押すとLO SETランプが点滅します。

▲キーを押して電圧リミッタを設定します。

SELキーを押すと測定に戻ります。

LO SET表示	動作
L-off	電圧リミットOFFに設定
L- on	電圧リミットONに設定

3. 13●コンパレータ動作

コンパレータには抵抗値を比較する抵抗コンパレータと、電圧値を比較する電圧コンパレータの2つの機能があります。

測定値と上限・下限値とを比較し判定結果を表示、出力します。

それぞれの上限値、下限値 1 組をメモリー(No. $1 \sim$ No. 30番)に 30組記憶できます。 判定はオープンコレクタで出力しブザーとランプで知らせます。(抵抗コンパレータはオプションでリレー出力が指定できます。)

メモリーはキー操作又はリモートコネクタで選択できます。

BCD、RS-232C、RS-485のインタフェースでも選択が可能です。

注)上限・下限値の設定、メモリーの呼び出し中はサンプリングを停止し、出力を 保持します。

3.13.1 比較条件

抵抗コンパレータ

注) コンパレータはレンジを含めて比較します。

例. 上限値を 1 0 0 . 0 0 m Ω (3 0 0 m Ω レンジ) と設定した場合 測定レンジが 3 0 0 Ω レンジで 1 0 . 0 0 Ω を表示したときは H I を出力します。

電圧コンパレータ

表示値≥上限設定値 (H I SET) 又は 表示値≤下限設定値 (LO SET) F L 出力 上限設定値 (H I SET) >表示値>下限設定値 (LO SET) P S 出力

3.13.2 比較出力

抵抗コンパレータ

オープンコレクタ出力又はリレー接点出力を裏面の入出力端子台に出力します。 (4.2項を参照してください。)

表示・・・HI、LO:赤色、GO:緑色

電圧コンパレータ

オープンコレクタ出力を裏面のREMOTEコネクタに出力します。 (4.1項を参照してください。)

表示・・・FL:赤色、PS:緑色

3.13.3 設定方法

ONLINE中、BCDデータ出力インタフェースで外部制御中、及びホールド中は設定できません。

設定中約5分間キー操作がないと測定に戻ります。

設定範囲 上限値 抵抗:0~35000

電圧: -50000~5000

下限值 抵抗:0~35000


電圧: -50000~50000


単位及び小数点はRANGEキーで設定します。 コンパレータ設定は、表示モードにより設定内容が異なります。

表示モード	設定項	[目
Rrモード	抵抗コンパレータ	上限、下限
Vvモード	電圧コンパレータ	上限、下限
RVモード	抵抗コンパレータ	上限、下限
RVT	電圧コンパレータ	上限、下限

注)比率表示の時、抵抗コンパレータ設定では基準抵抗値、偏差(± △%)の設定となります。

抵抗コンパレータの設定(Rrモード)

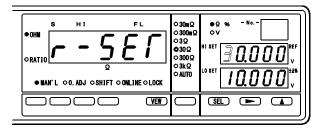

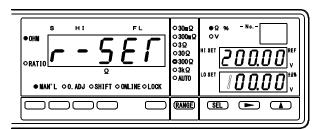

マニュアルモードに切替

① (3. 15項参照)

抵抗表示に切替

② V E W キーで R r モードに切り替えます。 (3.6項参照)

上限値の設定

③ **S E L** キーを押します。

HI SET表示の最上位桁が点滅します。

- ▶キーと▲で数値を設定します。
- ▶キーで選択した桁が点滅します。

下限値の設定

- ④上限値の設定中にSELキーを押します。
 - LO SET表示の最上位桁が点滅します。
 - ▶キーと▲で数値を設定します。
 - ▶キーで選択した桁が点滅します。

コンパレータレンジの設定

⑤ RANGEキーで設定します。


選択したレンジランプが点滅します。


注) 小数点はレンジにより自動的に切り替わります。

設定の終了

- ⑥下限値設定中に SEL キーを押すと設定を終了します。
 - 注1) 測定に戻った時、測定レンジとコンパレ ータレンジが異なった場合コンパレータ レンジのレンジランプが点滅します。
 - 注2) 上限値、下限値の設定が設定範囲外の時、 範囲外の設定項目にErrとしばらく表示 し上限値又は下限値の設定に戻ります。

電圧コンパレータの設定 (Vvモード)

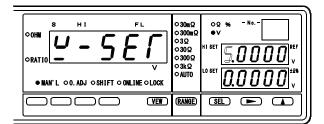

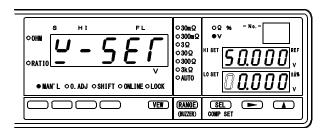

電圧表示に切替

①VEWキーでVvモードに切り替えます。 (3.6項参照)

上限値の設定

- ② SELキーを押します。
 - HI SET表示の最上位桁が点滅します。
 - ▶キーと▲で数値を設定します。
 - ▶キーで選択した桁が点滅します。

下限値の設定

- ③上限値の設定中にSELキーを押します。LO SET表示の最上位桁が点滅します。
 - ▶キーと▲で数値を設定します。
 - ➡キーで選択した桁が点滅します。

コンパレータレンジの設定


- ④RANGEキーで設定します。
 - レンジは小数点の点灯位置で判断します。
 - 5 V レンジ : 小数点 1 0 ⁴点灯 5 0 V レンジ: 小数点 1 0 ⁸点灯

設定の終了

- ⑤下限値設定中に**SEL**キーを押すと設定を終了します。
 - 注) 上限値、下限値の設定が設定範囲外の時、 範囲外の設定項目にErrとしばらく表示 し上限値又は下限値の設定に戻ります。

抵抗/電圧コンパレータの設定(RVモード)

R V モードの場合、抵抗コンパレータの設定に続いて電圧コンパレータの設定となります。

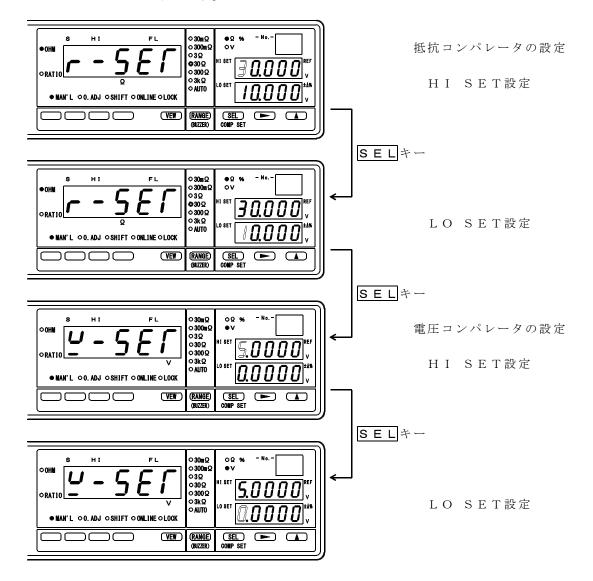

3.13.4 レンジランプの表示方法

3566のレンジランプは測定レンジとコンパレータ設定値のレンジを表示する仕様となっております。

コンパレータの設定レンジと測定レンジが異なる場合、コンパレータの設定レンジを点滅して表示します。

例) 1. 測定レンジとコンパレータ設定レンジが異なる場合

測定レンジ 3 k Ω レンジを選択

コンパレータ設定 HIGH 300.000 LOW 100.000

(レンジは300Ω)

レンジ表示 3 k Ω 点灯

300Ω 点滅

2. 測定レンジとコンパレータ設定レンジが同じ場合

測定レンジ 3 0 0 Ω レンジを選択

コンパレータ設定 HIGH 300.00 Ω LOW 100.00 Ω

(レンジは300Ω)

レンジ表示 3 0 0 Ω 点灯

3. AUTOレンジの場合

測定レンジ AUTO $3 k \Omega レンジを選択$

(入力抵抗により選択された)

コンパレータ設定 HIGH 3 0 0. 0 0 Ω LOW 1 0 0. 0 0 Ω

(レンジは300Ω)

 
レンジ表示 AUTO, $3 k \Omega$ 点灯

300Ω 点滅

3. 14●ブザー

ブザーの設定は前面パネルの(BUZZER)キーで行います。 ブザーの設定中はサンプリングを停止し、比較出力を保持します。 ホールド中、ONLINE中は設定できません。 設定中約5分間キー操作がないと測定に戻ります。

3.14.1 設定方法



ブザー動作の設定

SHIFTキーを押します。

SHIFTランプが点灯


(BUZZER) キーを押します。

ブザー設定に切り替わり、N o 表示に \boldsymbol{b} こと表示し、H I SETが 点滅します。


HI SETにブザー動作をLO SETにブザー音量を表示します。

ブザー動作の選択

▲キーでブザー動作を選択します。

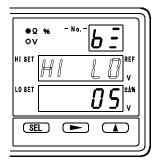

表示	動作
o F F	ブザーオフ (鳴りません)
G a	抵抗判定がGOの時にブザーが鳴ります。
HI n [抵抗判定がHIの時にブザーが鳴ります。
Lo nG	抵抗判定がLOの時にブザーが鳴ります。
HI Lo	抵抗判定がHI又はLOの時にブザーが鳴ります。
PRS5	電圧判定がPSの時にブザーが鳴ります。
FAIL	電圧判定がFLの時にブザーが鳴ります。
Good	抵抗判定がGOかつ電圧判定がPSの時にブザーが
	鳴ります。
n G	抵抗判定がHI又はLO又は電圧判定がFLの時に
	ブザーが鳴ります。

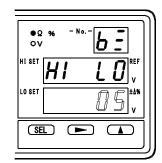

音量の調整

ブザー動作の設定中にSELキーを押すと、ブザー音量の設定となりブザーが鳴ります。


▲キーを押すと音量表示が変わり、ブザー音量が変わります。 ブザー音量は10段階に調整できます。

終了

ブザー音量調整でSELキーを押すとブザー設定を終了し、測定に戻ります。

3. 15 ●マニュアルモード

このモードではファンクション、測定レンジ、表示モードの切替ができます。 リモート操作でのONLINE点灯中はマニュアルモードに切り替えできません。

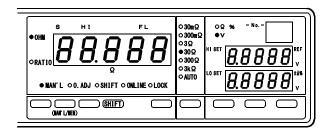

操作手順

SHIFTキーを押してSHIFTランプが点灯中、 (MAN' L/MEM) キーでマニュアルモード/メモリーモードの切替をします。

マニュアルモード中は**MAN'L**ランプが点灯し、 **No**.表示 (メモリー番号表示) は消灯します。


3. 16 ●メモリーモード

このモードでは記憶している30個の測定条件メモリーを選択して測定することができます。

サンプリング周期は共通設定となります。

3.16.1 メモリーの選択

●前面パネルによる方法

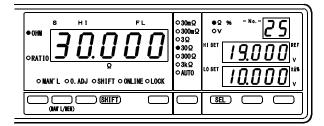

メモリーモードに入る

- ①SHIFT キーを押します。SHIFTランプが点灯します。
- ② (MAN' L/MEM) キーを押すとメモリーモードに切り替わり、メモリー番号を表示します。 MAN' Lランプは消灯

メモリーの呼び出し

③ SEL キーを押すとメモリー番号が変わり、設定されたメモリーの内容を呼び出します。 呼び出されたメモリーの測定条件で測定、判定を行います。

メモリーモードの終了

- ④SHIFTキーを押します。SHIFTランプが点灯します。
- ⑤ (MAN'L/MEM) キーを押すとマニュアルモードに 切り替わり、MAN'L ランプが点灯します。

●リモート操作による方法

メモリーモードのリモート操作 (4.1.2項) を参照してください。

3. 17 ●メモリーの設定

メモリーの設定はキー操作でメモリーモードに移り設定を行います。


REMOTEコネクタでメモリーの選択を行っている場合は設定できませんので、 解除した後キー操作でメモリー設定を行ってください。

メモリーの設定項目は下記の4項目です。

- ・コンパレータの設定(抵抗/電圧コンパレータ(上限値、下限値))
- ・表示モード (抵抗表示、電圧表示、抵抗電圧表示)
- ・抵抗測定ファンクション (抵抗測定、比率表示)
- ・測定レンジ (抵抗測定レンジ、電圧測定レンジ)
- 注)・ホールド中は、設定できません。
 - ・リモート操作でのONLINE点灯中は設定できません。
 - ・設定中はサンプリングを停止し、比較出力を保持します。
 - ・設定中約5分間キー操作がないとメモリーモードの測定動作に戻ります。

メモリーモードに入る


SHIFT、(MAN'L/MEM)キーでメモリーモードに入ります。 (3.16項参照)

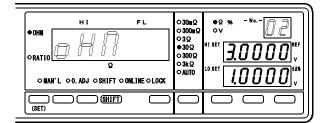

メモリーの設定


SHIFT キーを押すとSHIFT ランプが点灯 します。

(SET) キーを押すと測定表示に表示モードを 点滅表示し、メモリーNoが点滅します。

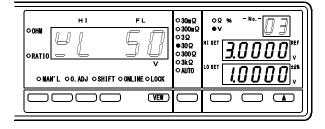

メモリーNoの選択

▲キーを押してメモリーNoを選択します。

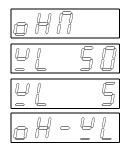

Rr表示

Vv表示 (50 Vレンジ)

V v 表示 (5 V レンジ)


RV表示

表示モードの選択

VEWキーで表示モード設定を選択します。

表示モードは主表示部に表示します。

V v モードでは測定レンジも合わせて表示しま

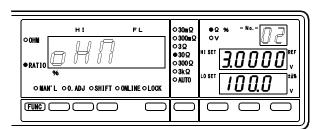



比率表示の設定

Rr表示にします。

FUNCキーで比率表示を選択します。

比率表示を選択した場合、RATIOランプが点灯します。

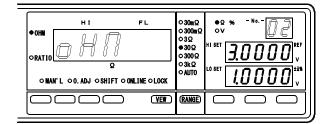

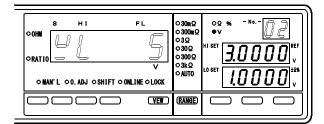

測定レンジの設定

●抵抗測定レンジの設定

VEWキーでRr表示又はRV表示に切り替えます。

RANGEキーで抵抗測定レンジを選択します。 選択したレンジのランプが点灯します。

注)抵抗測定レンジとコンパレータレンジが異 なる場合、コンパレータレンジが点滅表示 します。

AUTOレンジの時はAUTOランプが点灯します。

●電圧測定レンジの設定

VEWキーでVv表示を選択します。

RANGE キーで測定レンジを選択します。 選択したレンジは主表示部に表示します。

(AUTOレンジは設定できません)

コンパレータの設定

SELキーを押すとHI SET の最上位桁が点滅 してコンパレータの設定を行います。

(3.13.3項参照)


終了

SHIFT キーに続いて (SET) キーを押すと メモリーの設定を終了しメモリーモードの測定に 戻ります。


3. 18 ●断線検出・セルフチェック


SOURCE、SENSEの測定リードの断線検出を行います。 断線を検出した場合は、CC ERR出力トランジスタがONします。 また、CC ERR出力はSOURCE端子が解放など測定電流が流れないときもONを出力します。

注) 断線検出動作中はサンプリングを停止し、比較出力を保持します。

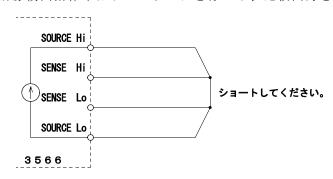

3.18.1 操作

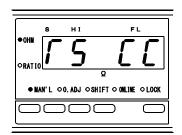

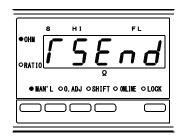

準備

測定リードを本体に接続します。

策定リードの先端に被測定物を接続又はショートします。

断線検出の開始

REMOTEコネクタ、SW入力をCOMにショートします。

測定表示に「5 [[と表示します。

断線検出の結果

エラーが検出されなかった場合、表示部に**「5End** と表示します。 断線を検出した場合、次の表示をします。


Err So: SOURCE側リードの断線Err SE: SENSE側リードの断線


断線検出の終了

REMOTEコネクタ、SW入力オープンにします。

4. **1** ● リモートコネクタ

4.1.1 ピン操作

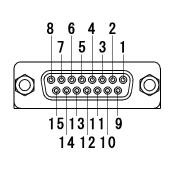

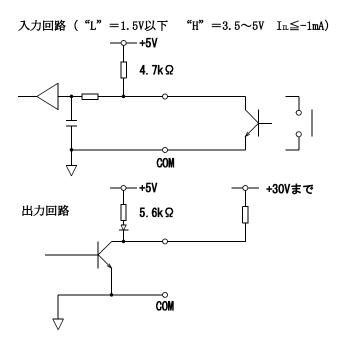

(Dsub15pin)

ピン番号	信号	機能
1	0 ADJ入力	ONするとゼロアジャストします。
		(3.9項を参照してください。)
2	NC	空きピン
3	MEM入力	ONするとメモリーモードを選択します。
4	TRIG入力	ホールド時に1回ONすると1サンプリングし判定結果
		を出力します。
		最小ON時間:5 m s
5	SW入力	ONすると断線検出・セルフチェックを開始します。
C	rocili +	unが抜きぬマネット しこんパッカ川ももへなし ナネ
6	EOC出力	AD変換を終了するとトランジスタ出力をONします。
7	CC ERR出力	SOURCE端子が開放など電流が流れない時、及び断線検出
	CC LKKH/J	・セルフチェックでエラーを検出したときにトランジス
		タ出力をONします。
8	COM	入力、出力のコモンです。
		•
9	M-SEL0	メモリーモードでメモリーNoを入力しメモリーを呼び
10	M-SEL1	出します。
11	M-SEL2	
12	M-SEL3	
13	M-SEL4	
14	FL出力	電圧コンパレータのFL出力、トランジスタ出力をONし
		ます。
15	PS出力	電圧コンパレータのPS出力、トランジスタ出力をONし
		ます

4.1.2 メモリーモードのリモート操作

①MEM信号をONしている間メモリーモードになります。

- ・メモリーモードに移行しONLINEランプが点灯します。
- 選択しているメモリーNoを表示します。

注)コード外のメモリーNoを選択している場合はメモリーモードに入れません。 $1 \sim 30$ のコードを入力してください。

②メモリーNoのコードを入力しメモリーを呼び出します。

メモリーコード表

	信号	重み	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	M-SEL0	1		0		\circ		\circ		\circ		\circ		0		\bigcirc		\circ
I	M-SEL1	2			\circ	\circ			\circ	\circ			\circ	\bigcirc			\circ	\bigcirc
I	M-SEL2	4					\bigcirc	\circ	\circ	\circ					\circ	\bigcirc	\circ	\bigcirc
	M-SEL3	8									0	0	0	\circ	0	\circ	0	\bigcirc
	M-SEL4	1 6																

信号	重み	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M-SEL0	1		\circ		\circ		0		0		\circ		\circ		\circ		\circ
M-SEL1	2			0	0			0	0			0	0			0	0
M-SEL2	4					0	0	0	0					0	0	0	0
M-SEL3	8									0	0	0	0	0	0	0	\circ
M-SEL4	1 6	\circ	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\bigcirc							


○ : ONします。

ブランク: OFFします。

注) 0, 31コードを入力しても変化しません。

- ③MEM信号をOFFします。
- ・マニュアルモードに移行しONLINEランプが消灯します。
- メモリーモードを終了します。


4.1.3 外部コントロールタイミングチャート

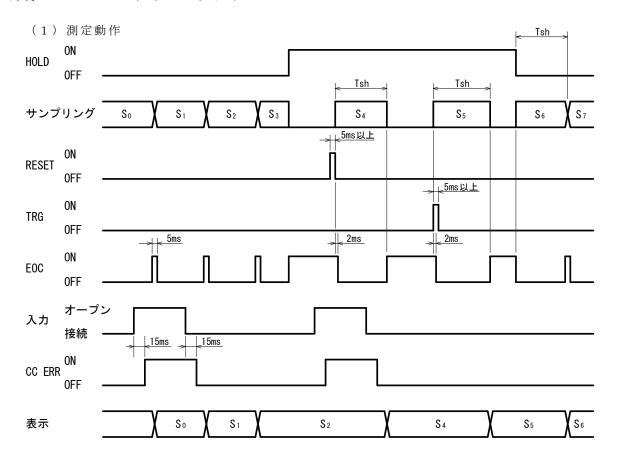


Tsh=ホールド、トリガ応答時間

電源周波数設定サンプリング周期	50Hz	60Hz
F	13∼ 36ms	12∼ 28ms
M	$90 \sim 170 \mathrm{ms}$	$70 \sim 143 \mathrm{ms}$
S	$570\sim650 \mathrm{ms}$	$485\sim540\mathrm{ms}$


(2) ゼロアジャスト

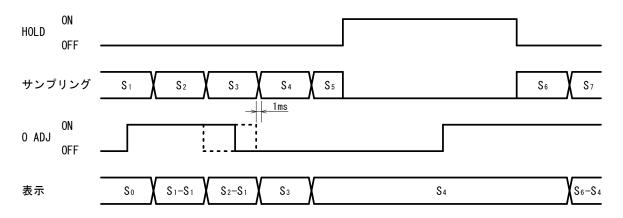

(3) メモリー切替 (メモリー/マニュアル切替も同じ)

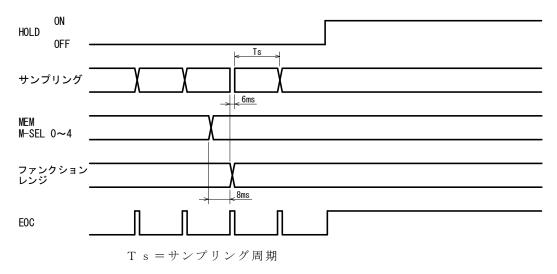

(4) 応答時間

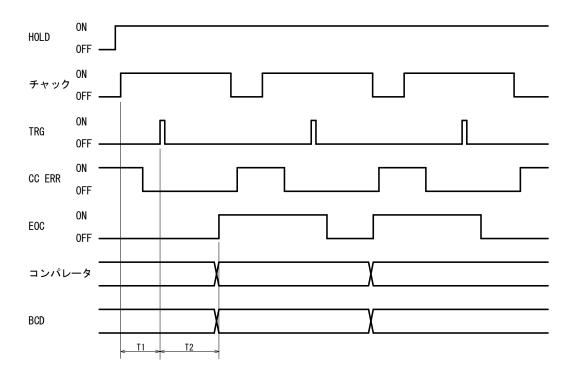


T₁=安定時間
T₂=判定時間
応答時間=T₁+T₂

	サンプリ	ング=F	サンプリ	ング=M	サンプリング=S			
	50Hz 60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
T 1	48ms	48ms	250ms	250ms	250ms	250ms		
T_2	13~36ms	12~28ms	90~170ms	78~143ms	570~650ms	485~540ms		
$T_1 + T_2$	61~84ms	$62{\sim}76\mathrm{ms}$	340~420ms	328~393ms	820~900ms	735~790ms		


4. 2 ●外部制御 (入出力端子台)

端子配列図

オープンコレクタ出力

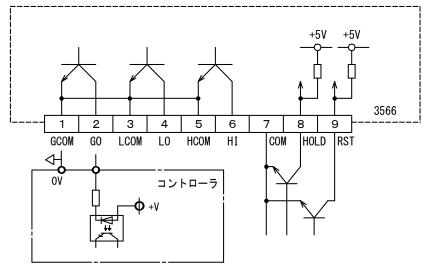

リレー接点出力

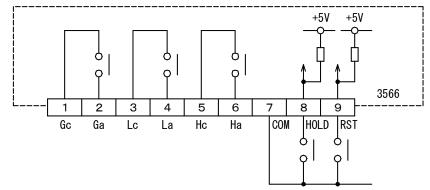

(1) HOLD端子 (ホールド)

裏面のHOLD端子をCOM端子に短絡すると、表示値、比較出力及びBCDデータ出力を保持します。ホールド動作時は、全てのスイッチ操作ができません。

(2) RST端子(リセット)

裏面のRST端子をCOM端子に短絡すると、比較出力を復帰し比較表示をOFF します。

○ワンサンプリングホールド動作

HOLDを短絡した状態でRSTをON/OFFすることによりワンサプリングホールドができます。ワンサンプリングホールドはマニュアルレンジで行ってください。オートレンジの場合は誤差が生じることがあります。

(3) 比較出力


オープンコレクタ出力:HI、GO、LO各シンクタイプ

30 V 30 m A max.

リレー接点出力 : HI、GO、LO各1a接点

AC250V 1A抵抗負荷

5. 1 ●抵抗測定

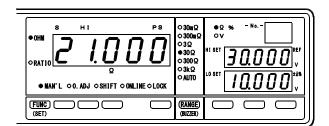

操作手順

- ①マニュアルモードにします。(3.15項を参照)
- ② \overline{VEW} キーでRrモードを選択します。 (3.6項を参照)
- ③ FUNCキーで抵抗測定を選択します。 抵抗測定を選択すると、ファンクション表示の OHMが点灯します。(RATIOは消灯) この時、主表示部は抵抗値を表示し測定単位 $k\Omega$ 、 Ω 、 $m\Omega$ の何れかが点灯します。
- ④RANGEキーで測定レンジを選択します。RANGEキーを押す度に測定レンジが変わります。オートレンジの時はAUTOランプと検出した測定レンジが点灯します。

小数点は選択したレンジより自動で点灯します。

- ⑤コンパレータを設定します。 (3.13.3項 を参照)
- ⑥抵抗測定ケーブルに被測定物を接続すると測定 した抵抗値を表示します。

測定した抵抗が測定範囲(35000)を超えた場合、**ロロロロ** で点滅表示して測定オーバを知らせます。

オートレンジの場合35000を超えるとレンジアップします。また、3000未満でレンジダウンします。

5. 2 ●比率表示機能

測定抵抗Rxと基準抵抗値Rsとを比較し、基準抵抗値に対する割合を100分率で表示する機能です。


また偏差(±△%)で比較判定できます。

表示範囲 : 0.0~199.9%

偏差値 (± △%) 設定範囲: 0. 0~199.9%

演算式

 $X = \frac{R\ x}{R\ s} \ \times \ 1\ 0\ 0\ \%$ $X : 比率 (%) \\ R\ s : 基準抵抗値 (\Omega)$

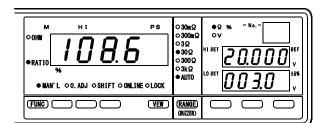

操作手順

①**VEW**キーでRrモードを選択します。 (3.6項を参照)

② FUNCキーで抵抗測定を選択します。

③RANGEキーで測定レンジを選択します。

④抵抗測定ケーブルに被測定物を接続すると測定した抵抗値を表示します。

⑤ FUNCキーで比率表示を選択します。 比率表示を選択すると、ファンクション表示の RATIOが点灯します。(OHMは消灯) この時、主表示部は比率演算値を表示し測定単 位%が点灯します。

HI SETに基準抵抗値、LO SETに偏差 $(\pm 2\%)$ を表示します。

比率表示の時、主表示部とLO SETの最下位 桁が消灯します。

測定した抵抗が測定範囲を超えた場合や演算結果が200.0%以上の時、**ロロリロロ**で点滅表示してオーバを知らせます。

⑥基準抵抗値、偏差 (± △%) を設定します。 (5.2.1項)

注)比率表示に切り替えた時点では、抵抗コン パレータ上限値がそのまま基準抵抗値とな ります。

また、メモリーモードの場合、抵抗コンパレータ下限値もそのまま偏差($\pm \angle 1$ %)となります。

5.2.1 基準抵抗値・偏差の設定

比率表示機能に移行

①操作手順を参照してください。


基準抵抗値の設定

②SELキーを押します。

REF表示部の最上位桁が点滅します。

- ▶キーと▲キーで数値を設定します。
- ▶キーで選択した桁は点滅します。
- ③ RANGE キーで基準抵抗値のレンジを設定します。

設定範囲:00000~35000

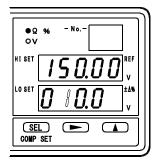

偏差(±⊿%)の設定

④ SELキーを押します。

偏差(±△%)表示部の最上位桁が点滅します。

- ▶キーと▲キーで数値を設定します。
- ▶キーで選択した桁は点滅します。


設定範囲: 0. 0~199. 9%

終了

⑤SELキーを押します。

注)設定内容が設定範囲外のとき、範囲外の設定項目にErrをしば らく点滅表示し、設定③又は④に戻ります。

5. 3 ● 電圧測定

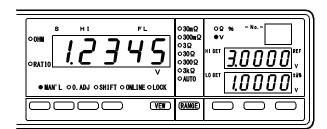

操作手順

- ① V E W キーで電圧測定表示を選択します。(3.6項を参照)
- ②RANGEキーで測定レンジを選択します。 測定レンジは測定表示の小数点位置で確認します。
 - 注)抵抗測定レンジをAUTOレンジに設定した場合、AUTOが点灯して電圧測定レンジもオートレンジ動作となります。 この時、キー操作でレンジの設定はできません。
- ③コンパレータを設定します。 (3.13.3項 を参照)
- ④抵抗測定ケーブルに被測定物を接続すると測定した電圧を表示します。 測定した電圧が50000を超えた場合、**ロロ**

測定した電圧が50000を超えた場合、**し**し **ししし** で点滅表示して測定オーバを知らせます。 オートレンジの場合50000を超えるとレン ジアップします。また、1000未満でレンジ ダウンします。

レンジ表示の例

12.345

50 V レンジの時

0.1234


5 V レンジの時

5. 4 ● キャラクタ表示

表示	名称	説明	
	エラー 0	測定のオーバのとき	
Errso	エラーSO	ソースオープンのとき (断線検出中)	
ErrSE	エラーSE	センスオープンのとき (断線検出中)	
SET	セット	メモリーの設定	
Γ5 [[テストCC	断線検出、セルフチェックの開始(断線検出中)	
rsend	テストエンド	断線検出、セルフチェックの終了 (断線検出中)	
Err	設定エラー	設定項目が範囲外のとき、約1秒間点滅します	
r - 5E F	Rセット	抵抗コンパレータの設定中	
2-5EF	Vセット	電圧コンパレータの設定中	


6. 1 ●組立図

パネルに取り付けて使用するときは、別売の取付金具を使用してください。

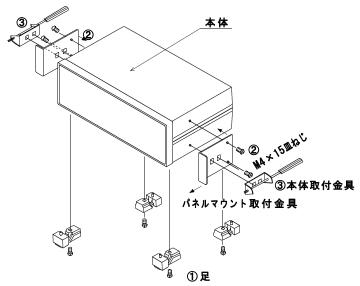

- ①本体底部の足(4箇所)を取る。
- ②パネルマウント金具を本体両サイドに固定する。 (M4×15皿ねじ)
- ③パネル前面より本体を挿入し、本体取付金具にて本体をパネルに固定する。
- 注)底部の足取付け用タップを利用してシャーシなどに取り付ける場合、ねじの長さは6+シャーシ厚(mm)としてください。

6. 2 ●パネルマウント金具取付時の外形図

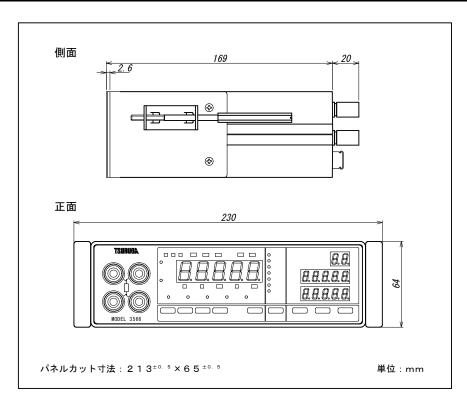

7. リード線の延長について

●リード線延長の注意点

- ① 4 端子の構造 (SENSE 2 線 SOURCE 2 線) で延長して下さい。 2 線で配線しますと配線抵抗や接触抵抗が測定値に含まれ正しい値を示さ ない場合があります。
- ②ふたまた部は出来る限り短く配線して下さい。
- ③測定リードは金属部から離して配線して下さい。金属部に近いと渦電流の 影響で正しく測定できない場合があります。
- ④測定リードを延長する場合、下記のリード線抵抗許容範囲を超えない様に して下さい。

SOURCEリードのリード線抵抗許容範囲

DOURGE / 1 47 /	1 1/2/15/17/11/11 -	PE KT
抵抗レンジ	電圧リミット	
1531/11 • • •	ON	OFF
3 0 m Ω	$5~0~0~\mathrm{m}~\Omega$	2 Ω
3 0 0 m Ω	7 Ω	1 7 Ω
3 Ω	5 0 Ω	7 0 Ω
3 0 Ω	5 5 0 Ω	6 0 0 Ω
3 0 0 Ω	160Ω	1 6 0 Ω
3 k Ω	1 5 0 Ω	1 5 0 Ω


8. 1 ● 用意するもの

3566を校正する場合、下記の校正用機器を用意してください。 抵抗測定レンジ校正用標準抵抗:

注)校正用機器の確度は、3566の確度を保証できるものを選定してください。

8.2●校正方法

8.2.1 抵抗測定の校正

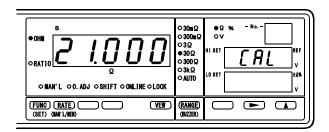

- ①電源スイッチをいったんOFFし、FUNCキーとRATEキーを同時に押しながら、電源スイッチをONします。
 - **HI SET**表示部に*E RL*と表示し、校正モードに入ります。
- ②校正に入ると抵抗校正になっています。 抵抗校正では、OHMランプ、 Ω %ランプが点灯 します。
- ③標準抵抗を図のようにリード線で接続してください。標準抵抗は各レンジに合った抵抗を接続します。
- ④▶キーを押すとZEROが、▲キーを押すとMA Xが校正されます。RANGE とに校正してください。

正しく校正されると表示部に*[AL]*としばらく点滅表示します。


Errと表示した場合は校正できる範囲を超えています。正しい抵抗値を接続してください。


⑤各レンジに接続する標準抵抗値と表示値は表 7. 2. 1 のようになります。

レンジ	標準抵抗値	ZERO表示値	MAX. 表示値
3 0 m Ω	3 0 m Ω	$0\;. 0\;0\;0 m\;\Omega$	3 0. 0 0 0 m Ω
3 0 0 m Ω	3 0 0 m Ω	$0.00 m \Omega$	3 0 0 . 0 0 m Ω
3 Ω	3 Ω	0. 0000 Ω	3. 0000 Ω
3 0 Ω	3 0 Ω	0.000 Ω	3 0 . 0 0 0 Ω
3 0 0 Ω	3 0 0 Ω	0.00 Ω	3 0 0 . 0 0 Ω
3 k Ω	3 k Ω	0.000 kΩ	3. 0000kΩ


表 7. 2. 1

⑥校正が終了したら電源をOFFして校正モードを 解除してください。電源を再投入すると測定状態 に戻ります。

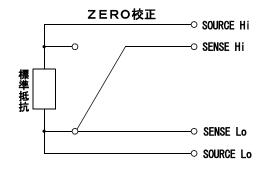

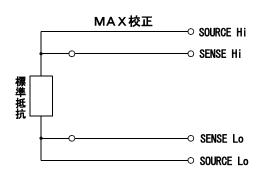

8.2.2 電圧測定の校正

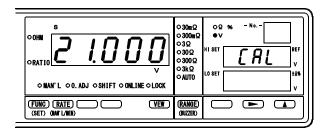

①電源スイッチをいったんOFFし、FUNCキーとRATEキーを同時に押しながら、電源スイッチをONします。

HI SET表示部に*EAL*と表示し、校正モードに入ります。

②校正に入ると抵抗校正になっています。

VEWキーで、電圧校正と抵抗校正の切替ができます。

電圧校正では、Vランプが点灯します。

- ③基準電圧発生器を図のようにリード線で接続して ください。入力電圧は各レンジに合った電圧を入 力します。
- ④▶キーを押すとZEROが、▲キーを押すとMA Xが校正されます。 RANGE とに校正してください。

正しく校正されると表示部に ΓAL としばらく点滅表示します。


Errと表示した場合は校正できる範囲を超えています。

⑤各レンジに入力する電圧は表7.2.2のとおりです。

レンジ	ZERO校正電圧	MAX. 校正電圧
5 V	0. 0000V	5.0000V
5 0 V	0.000V	50.000V


表 7. 2. 2

⑥校正が終了したら電源をOFFして校正モードを 解除してください。電源を再投入すると測定状態 に戻ります。

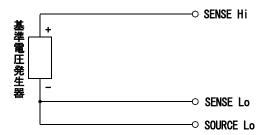

8.2.3 アナログ出力の校正

- ①抵抗測定でアナログ出力を校正します。 VEWキーを押してRrモードにします。
- ②アナログ出力端子に電圧計を接続してください。 抵抗測定入力にケルビンクリップを接続します。
- ③測定表示を0にし、Z E R O ボリウムで出力電圧が0. 0 0 0 V となるように調整します。(3 Ω 又は3 0 Ω レンジで赤色、黒色クリップを接続すると表示が0 Ω となります。)
- ④測定表示を30000にし、MAX.ボリウムで出力電圧が3.000Vとなるように調整します。(オーバ表示の時、3.5000Vを出力します。)

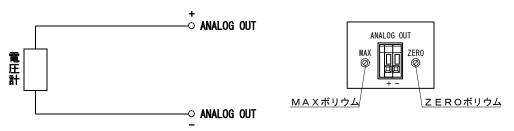

9. 1●形名

形名	内 容
3 5 6 6 - 🗆	データ出力なし
3 5 6 6 - 0 3 - \square	BCDデータ出力付き (TTLレベル)
3 5 6 6 - 0 4 - \square	BCDデータ出力付き(オープンコレクタ)
3 5 6 6 - 0 5 - \square	RS-232C付き
3 5 6 6 - 0 6 - \square	RS-485付き

□:判定出力

なし:オープンコレクタNPN

RY: リレー出力

9. 2 ●測定範囲・確度

■抵抗測定 (SLOW・MEDIUMサンプリング時)

測定レンジ	$30\text{m}\Omega$	300m Ω	3 Ω	30 Ω	300 Ω	3kΩ						
分 解 能	1 μ Ω	10 μ Ω	100 μ Ω	$1\mathrm{m}\Omega$	$10\mathrm{m}\Omega$	100 m Ω						
測定電流	7.4mA	1 m A	100 μ Α	10 μ Α	5 μ Α	1.5 μ Α						
確 度 ※		± (0.5% of rdg. +8digit)										
温度係数		± (0.05% of rdg. +0.8digit) / ℃										
開放端子電圧		20mVt°-ク以下(ON/OFF機能付)										

※確度:23℃±5℃ 45~75%RHの状態で規定 サンプリング周期がMEDIUMの時、確度は3 digitを加算

■抵抗測定 (FASTサンプリング時)

測	定し	ノン	ジ	30m Ω	300m Ω	3 Ω	30 Ω	300 Ω	3k Ω						
分	角	军	能	10 μ Ω	10 μ Ω 100 μ Ω 1m Ω 10m Ω			100m Ω 1 Ω							
測	定	電	流	7.4mA	1 m A	100 μ Α	10 μ Α	5 μ Α	1.5 μ Α						
確		度	*	注 1	± (0.5% of rdg. +6digit)										
温	度	係	数	注 2	\pm (0.05% of rdg. +0.6digit) $/$ $^{\circ}$ C										
開力	放端	子電	〕王		20mVt°-ク以下(ON/OFF機能付)										

注 1 : ± (0.5% of rdg.+8digit)

注 2 : ± (0.05% of rdg.+0.8digit)/℃ ※確度: 23℃±5℃ 45~75%RHの状態で規定

■電圧測定 (SLOW、MEDIUM、FASTサンプリング時)

測	定レ	ノン	ジ	± 5 V	± 50V				
分	解能		能	100 μ V	1 mV				
確		度	*	± (0.05% of rdg.+5digit)					
温	度	係	数	\pm (0.005% of rd	g. +0.5digit)/°C				

※確度:23℃±5℃ 45~75%RHの状態で規定

※MEDIUMの時、確度は3digitを加算

※FASTの時、確度は5digitを加算

9.3 ● 一般仕様

測 定 方 法:交流4端子法 最大許容印加電圧:全レンジ60V DC 測 定 周 波 数:交流1kHz±0.2Hz

表 示:緑色LED (文字高さ14.2mm)

抵抗測定;35000 (サンプリング周期Fの時 3500)

電圧測定:50000 (極性表示付、サンプリング周期Fの時 5000)

ゼロサプレス機能付

オ ー バ 表 示: **リリリリリ**

表 示 モ ー ド:抵抗、抵抗コンパレータ設定

電圧、電圧コンパレータ設定

抵抗、電圧

50Hz 60Hz

サンプリング周期: SLOW ; 1.56回/秒 1.88回/秒

MEDIUM; 6.25回/秒 7.52回/秒 FAST; 50回/秒 60回/秒

応 答 速 度: SLOW ;約1.92s 約1.60s

MEDIUM;約800ms 約667ms FAST;約100ms 約84ms

アナログ出力:測定抵抗値に対して出力します。

出力 フルスケール3V出力インピーダンス1kΩ以下

(ゼロ、マックス調整ボリウム付)

ディジタル表示0~30000(3000)digitで

出力電圧0~3.000V

変換方式 D/A変換方式

出力確度 抵抗測定確度+0.2% F.S.

注)比率表示中は測定抵抗値を出力します。

比率表示機能で基準抵抗値の設定中は出力を保持します。

絶 縁 抵 抗:端子一括 / 外箱間 DC 500V 50M Ω 以上

耐 電 圧:端子一括 / 外箱間 AC1500V 1分間

電 源 間 / 外箱間 AC1500V 1分間 測定端子 / 出力端子間 AC 500V 1分間

パラメーター保持:EEPROMによりファンクション、レンジ、定数等キーより設定した内容

は電源をOFFしても保持。

供 給 電 源:AC100~240V 50/60Hz

電源電圧許容範囲: AC 90~250V

消 費 電 力:AC100V入力の時 約17VA

AC200V入力の時 約21VA

動 作 周 囲 温 度:0~50℃

保 存 温 度:-20~70℃

質 量:約1kg

付 属 品:電源ヒューズ・・・・・・・・1本

(予備ヒューズ:電源コネクタ内に実装済み) 電源コード・・・・・・・・・・1個


制御入力コネクタ・・・・・・・・1個

取扱説明書・・・・・・・・・・ 1部

9. 4●初期設定値表(工場出荷時)

測定レンジ	3 Ω							
メモリー1~30	抵抗測定、30レンジ							
コンパレータ	HI SET: 3. 0000 Ω , LO SET: 0. 0000 Ω							
比率表示機能	± ∠1% : 0 1 0 . 0 %							
キーロック	OFF							
ブザー	OFF設定、音量 5							
ゼロアジャスト	OFF							
電源周波数設定	6 0 H z							
電圧リミッタの設定	ON							

9. 5 ● 外形図

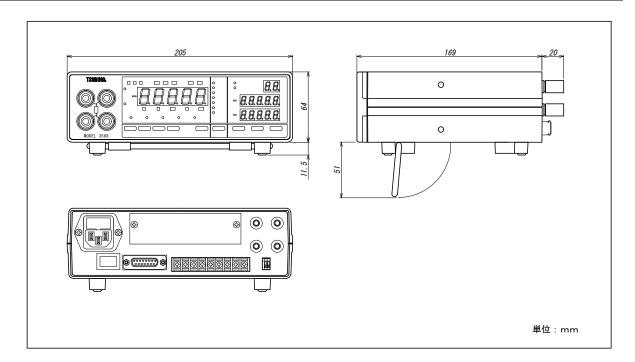

9.6●オプション

○MODEL3566には下記のインタフェースを用意しています。

各インタフェースの取扱については、個別のインタフェース取扱説明書をご参照ください。

B C D データ出力ボード (T T L) : 5 8 1 1 - 0 3 A B C D データ出力ボード (オープ ンコレクタ) : 5 8 1 1 - 0 4 A R S - 2 3 2 C インタフェースボード : 5 8 1 1 - 0 5 A R S - 4 8 5 インタフェースボード : 5 8 1 1 - 0 6 A

○その他

ケルビンクリップ: 5 8 1 1 - 2 1 C抵抗用校正リード: 5 8 1 1 - 5 1クリップ形リード: 5 8 1 1 - 2 2ピン形リード: 5 8 1 1 - 2 3 Aパネルマウント取付金具: 5 8 1 1 - 3 1

10. 保守•校正

10. 1 清掃

本器の汚れを取る時は、柔らかい布に水か薄めた中性洗剤を少量付けて軽く拭いて下さい。 ベンジン、アルコール、シンナーなど溶剤を含んだ洗剤は使用しないでください。 変形、変色することがあります。

10. 2 修理

故障と思われるときは「故障と思われるとき」の記載内容を確認してから、お買い上げ店 (代理店)または最寄りの営業所にご連絡下さい。

故障品を返却される場合

輸送中に破損しないように梱包し故障内容も書き添えて下さい。輸送中の破損については 保証しかねます。

●故障と思われるとき●

症状	確認	対策
電源スイッチを入れても電源ラ	電源コード外れをご確認下さい。	電源コードを差す。
ンプ、画面が表示しない。	電源ヒューズ切れを確認下さい。	予備ヒューズに交換し、入出力ケーブ
		ルを外して電源を入れて下さい。
キー入力が効かない。	キーロック状態になっていません	キーロックを解除して下さい。
	か?	
	ONLINEを表示し、外部制御状態では	ONLINEをオフにする。
	ありませんか?	
測定している抵抗に対し表示値	0. ADJを表示し、ゼロアジャストが	ゼロアジャストをオフにして下さい。
が大きく異なる	オンになっていませんか?	
測定表示は変わらない	S, M, Fのサンプリング表示が点灯に	リモート制御でHOLDをオンにしている
	なっていませんか?	場合、オフにして下さい。
	サンプリング表示が点滅していない	通信でホールドオンの場合、オフにし
	時は表示を更新しません。	て下さい。
エラー表示		エラー表示表を参照下さい。

10. 3 校正

長期的確度保持のため、約1年毎の校正をお勧めします。

校正は、購入先または当社営業所へ依頼してください。但し、購入後一定期間を経過したものおよび部品の生産中止、保証範囲を超えた場合は、修理、校正を辞退する場合もございます。

保証について

1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

2) 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品に対障を生じた場合は、代替品の無償提供又は当社工場において無償修理を行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されて いる環境条件の範囲外での使用による場合

②故障の原因が当社製品以外による場合

③当社以外による改造・修理による場合

④製品本来の使い方以外の使用による場合

⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障 により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

3) 製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

5) 仕様の変更

製品の仕様・外観け改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りなく変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は、2023年4月現在のものです。

TSURUGA 鶴賀電機株式



 当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせください。

技術サポートセンター 0120-784646 受付時間:土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~16:00

MODEL 5811-03A、04A 3566用 BCDデータ出力

インタフェース取扱説明書

鶴賀電機株式会社

1 .		В	C I) ;	デー	- タ	入出	力仕	1様		• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • • •	• • •	• • • • •	• • •	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •				• • • • •	• • • • • •	···· 1
	1		1]	МΟ	D	ΕL	5	8	1 1	_	0	3 A	. (3	5 6	6	3 –	0	3)					• • • •		• • • •			· • • • • •	••••		···· 1
	1		2]	МΟ	D	ΕL	5	8	1 1	_	0 -	4 A	. (3	5 6	6	3 —	0	4)										· • • • • •			1
2	_	コ	ネ	ク・	タピ	。ン	配列																										
							説明																										
					出力																												_
							•																										-
							測定																										
		-			. 2		単位																										
		3		1.	. 3		小数																										
		3		1.	. 4		極性	出力	J :	PC	L	•	• • • • •	• • • •	• • • • •		• • •	• • • • •	• • •	•••••	••••	• • • • •	••••	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • • • •	• • • • • •		• • • • •		···· 3
		3		1.	. 5		オー	バ出	力	: 0	V	ΕJ	R				• • •		• • •		• • • •									· • • • •			з
		3		1.	. 6		スト	口 —	- ブ	出力	J :	S '	ГΚ	О	В		• • •		• • •														3
	3		2		入力	信	号										• • •		• • •											· • • • •			4
		3	. :	2.	. 1		デー	タイ	' ネ	ーラ	ブル	: (O U	Т	РΙ	U I	Γ	Е	N	ΑI	ВΙ	Е								· • • • • •			4
		3	. :	2.	. 2		外部	ホー	- ル	ドフ	、力	:]	ΗО	L	D															· • • • • •			4
		3	. :	2.	. 3		デー																										
					. 4		外部																										
							ファ																										
							レン																										
								ンハ	<i>()</i>																								
			作り					••••																									-
			1		抵抗																												
					比率		1.																										-
5		タ	イ	Ξ.	ング	"チ	ャー	1	•	• • • • •	• • • • •		• • • • •	• • • •	• • • • •		• • •	• • • • •	• • •	••••	• • • •			• • • • •	• • • •		• • • •				• • • • •		6
	5		1	3	デー	・タ	出力			• • • • •	• • • • •		• • • • •				• • •		• • •		• • • •									· • • • •	• • • • •		6
	5		2		ファ	ン	クシ	ョン	⁄ 切	替ゟ	イ	₹ ;	ング	`チ	ヤー	– 1			• • •		• • • •									· • • • • •			7

BCD出力ボードを用いて、3566の測定データを出力するとともに、測定機能及び測定レンジを外部制御することができます。

♠ 注 意

- ●機器の電源をOFFにしてから、コネクタの脱着を行ってください。
- ●出力を短絡したり、電圧を印加しないでください。。


1. BCDデータ入出力仕様

1. 1 ● MODEL 5811-03A (3566-03)

BCDデータをTTLレベルで出力します。

出力方式: BCD並列コード 正論理

論理"0"で"L"レベルを出力 論理"1"で"H"レベルを出力

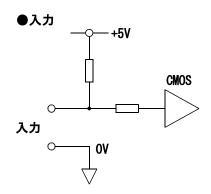

●出力 CMOS 出力


入力レベル: Iπ≦-1mA "L" =0.8V以下 "H" =3.5~5V 出力レベル: TTLレベル Fo=2

1. 2 MODEL 5811-04A (3566-04)

BCDデータをオープンコレクタで出力します。


出力方式: BCD並列コード

論理"0"で"OFF"を出力 論理"1"で"ON"を出力

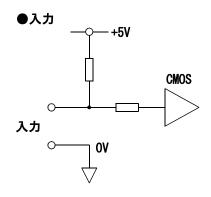


●出力

 NPNトランジスタ



入力レベル: Iπ≦-1mA

 "L" =0.8V以下 "H" =3.5~5V 出力容量: DC30V、30mA



信号名		ピン	番号		信号名			
	0	1	2 6	4				
	1	2	2 7	5	IINIT			
UNIT	2	3	2 8	6	UNIT			
	3	4	2 9	7				
	1	5	3 0	1				
× 1 0 °	2	6	3 1	2	× 1 0 1			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4	7	3 2	4	^ 1 U			
	8	8	3 3	8				
	1	9	3 4	1				
× 1 0 ²	2	1 0	3 5	2	× 1 0 ³			
× 1 0	4	1 1	3 6	4	× 1 0			
	8	1 2	3 7	8				
$ imes$ 1 0 4	1	1 3	3 8		POL			
OUTPUT ENA	BLE	1 4	3 9		OVER			
HOLD		1 5	4 0		STROBE			
$ imes$ 1 0 4	4	1 6	4 1	1				
D P 2		1 7	4 2	2	SEL			
D P 3		1 8	4 3	4				
D P 4		1 9	4 4	2	$ imes$ 1 0 4			
	1	2 0	4 5	1				
FUNCTION	2	2 1	4 6	2	RANGE			
FUNCTION	4	2 2	4 7	4				
	8	2 3	4 8		N C			
INT. / EX	Τ.	2 4	4 9		IN C			
DATA CO	M	2 5	5 0	D	ATA COM			

コネクタ: (アンフェノール) 57-30500 注) NCピンは内部回路と接続していますので使用しないでください。

3. 入出力信号の説明

3. 1●出力信号

3.1.1 測定データ出力: 1、2、4、8 (×10°~×10⁴)

測定データを並列BCDコードで出力します。

注) \times 1 0 °桁がブランク表示の時 (サンプリング周期が FAST、比率測定の時) 0 を出力します。

3.1.2 単位出力: UNIT

単位出力を8ビットコードで出力します。

単位コード表

出任				UN	ΙТ			
単位	7	6	5	4	3	2	1	0
mΩ	1	0	0	1	1	0	0	0
Ω	1	1	1	1	1	1	1	0
kΩ	0	1	1	0	0	1	0	1
%	1	1	1	0	0	0	0	0
V	1	1	1	1	0	1	1	0

3.1.3 小数点出力: DP2~DP4

測定レンジに応じて小数点をコードで出力します。

出力コード表

主	구		出力	ı		
衣	表示					
350.00 (350.00)		1	1	0		
35.000 (35.00□)	50.000(50.00□)	1	0	1		
3.5000 (3.5000)	5.0000 (5.000 🗆)	0	1	1		

※□×10°桁ブランク

3.1.4 極性出力: POL

プラス極性時"1"を出力します。 マイナス極性時"0"を出力します。

3.1.5 オーパ出力: OVER


エラー0:抵抗測定データが35000 (3500□) を越えたとき又は、電圧 測定データが50000 (5000□) を越えた場合、OVERが " 1"となり0000のデータを出力

エラー3: データセレクト入力が指定コード以外のとき O V E R が "1" となり 0 0 0 0 3 のデータを出力

3.1.6 ストローブ出力: **STROBE**

データの更新時、下図の"L"パルスを出力しますので立ち上がりを利用してデータ処理してください。

注) オープンコレクタ出力仕様の時 ONを出力

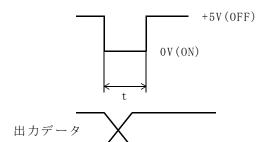

サンプリング周期	t
FAST	約 1 m s
SLOW, MIDIUM	約10ms

3. 2 ●入力信号

3.2.1 データイネーブル: OUTPUT ENABLE

"L"レベルで \overline{STROB} を除くすべての出力が"ハイインピーダンス"の状態となります。

3.2.2 外部ホールド入力: HOLD

"H"レベルでサンプリングを行い、測定データを逐次出力します。 "L"レベルでサンプルングを停止しBCDデータ、表示値を保持します。 ホールド中前面パネルのスイッチ操作は受け付けません。

3.2.3 データセレクト入力: SEL

セレクトコードを入力すると表示データ以外の測定データも出力できます。 データセレクトを行う時は、表示及びデータをホールド状態にしてから行ってく ださい。

注1) ホールドせずに行うと表示値とデータ出力とが異なる場合があります。

注2) データセレクトしても、表示は切り替わりません。

セレクト方法

表のセレクトコードを入力し、必要なデータを選択してください。

データ出力及びセレクトコード表

セレクトコート゛	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
機能	L	L	L	L	L	Н	L	Н	L	L	Н	Н	Н	L	L	Н	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н
抵抗測定時	V	0L	Т	(OHN	A .	(OHN	/I	(HI	/I	(OHN	ſ	()HI	1	(OH	Л	(OH	M
比率表示時	V	OL	T		Rs			Rx		Е	rr	3	Е	rr	3	Е	rr	3	Е	rr	3		X	


注1)

機能	記号	内 容
抵抗測定時	ОНМ	抵抗值
	VOLT	電圧値
比率表示時	R s	基準抵抗值
	R x	測定抵抗値
	X	比率
	VOLT	電圧値

注2) セレクトコードが指定コード以外の入力時は「エラー3」の信号を出力します。

(Err3:オーバ出力が"1"でデータ出力が00003となります。)

○データセレクトタイミングチャート

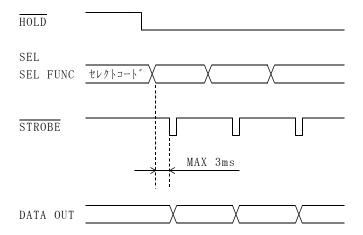

3.2.4 外部制御入力: INT. / EXT.

"L"レベルにすることにより、下記の操作を外部から制御することができます。 この場合、前面のスイッチによる操作はできなくなります。

- ファンクションの選択
- レンジの選択
- 注)・ホールド中は制御できません。
 - ・メモリーモードのリモート操作中はファンクション、レンジの選択はできません。

3.2.5 ファンクション入力: FUNCTION

ファンクションコードの指定により各機能を外部より制御することができます。 ファンクションコードを入力するときは I N T . / E X T . 入力を "L" レベルにしてから行ってください。

ファンクション	8	4	2	1
抵抗測定	Н	L	L	Н
比率表示	L	Н	Н	Н

注)上記以外の設定は無効となります。


3.2.6 レンジ入力: RANGE

レンジコードを入力することにより外部から抵抗レンジを選択することができま す。

レンジコードを入力するときは INT. $/\overline{EXT}$. 入力を "L" レベルにしてから行ってください。

R.	A N G	Е	レンジ			
4	2	1				
L	L	L	抵抗測定 オートレンジ			
L	L	Н	抵抗測定 30 m Ω			
L	Н	L	抵抗測定 300mΩ			
L	Н	Н	抵抗測定 3 Ω			
Н	L	L	抵抗測定 30 Ω			
Н	L	Н	抵抗測定 300 Ω			
Н	Н	L	抵抗測定 3 k Ω			

○レンジ切替タイミングチャート

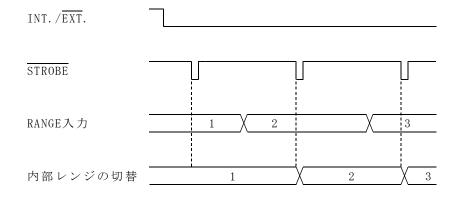

4. 1 ●抵抗測定

本体取扱説明書5.1項を参照してください。

- ①外部制御入力 (INT. $/\overline{EXT}$.) を "L" レベルにしてください。
- ②ファンクション (FUNCTION) に抵抗測定コードを入力します。
- ③レンジ (RANGE) にレンジコードを入力し抵抗レンジを選択します。
- ④ 測定開始

4. 2 ●比率表示

本体取扱説明書5.5項を参照してください。

- ①外部制御入力(INT. $/\overline{\text{EXT}}$.) を "L" レベルにしてください。
 - 注) 基準抵抗値を数値設定する場合

INT. $/\overline{EXT}$. を "H" レベルにして前面スイッチで設定します。

- ②レンジ (RANGE) で抵抗レンジを選択します
- ③ファンクション (FUNCTION) にOHM RATIO又はT. C RATIOコードを入力します。


OHM RATIO:抵抗測定での比率表示を行います。

T. C RATIO: 温度補正での比率表示を行います。

④測定開始

5. タイミングチャート

5. 1 ● データ出力

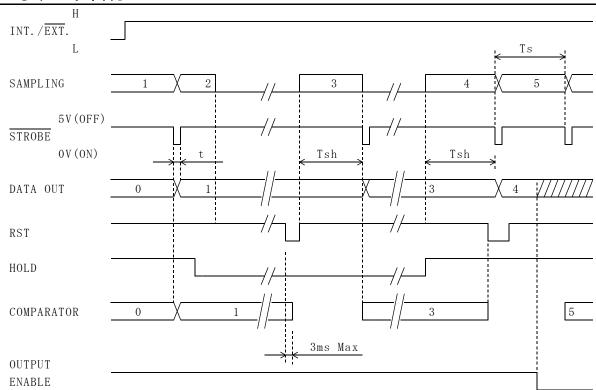


T s h : T s + 3 m s

Ts:サンプリング時間

ソンフソング 时间		
電源周波数		
	50Hz	60Hz
サンプリング設定		
F	13∼ 36ms	12~ 28ms
M	$90 \sim 170 \text{ms}$	$70 \sim 143 \mathrm{ms}$
S	$570\sim650 \mathrm{ms}$	$485 \sim 540 \mathrm{ms}$
L	0.0 000mb	100 0101115

邓/// 部 High Impedance

5. 2 ●ファンクション切替タイミングチャート

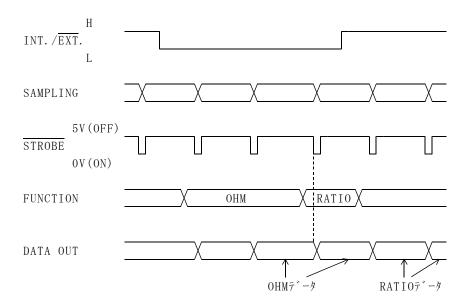

●この取扱説明書の仕様は、2021年4月現在のものです。

大阪営業所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東IT目10番6号太陽生命大阪南ビル5F TEL 06(4703)3874(代) FAX 06(4703)3875 横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25番16号MLJ五反田ピルバ TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンバ-ク東別院ビル2F TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い 合わせください。

技術サポートセンター 0120-784646 受付時間:土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

ホームページ URL http://www.tsuruga.co.jp/

MODEL 5811-05A

3566用 RS-232Cインタフェース

インタフェース取扱説明書

鶴賀電機株式会社

1		仕様			-
2		接続			
	2			ョと信号	
	2			[/] X o f f 制御	
	2			-ブル	
	2			Ē	
		. 5	オンライ	インスイッチ	3
				月	
				月	
	4	. 1	プログラ	ラムデータ	···· 5
	4			ラムデータの詳細	
		4. 2	. 1 C	ONLINE= (オンラインの設定)	6
			. 2 C	ONLINE? (オンライン設定の読み出し)	6
		4. 2	. 3 B	3 U Z Z = (ブザー設定)	7
		4. 2	. 4 B	3 U Z Z ? (ブザーデータの読み出し)	7
		4. 2		MODE= (モードの切替)	
		4. 2		MODE? (モードの読み出し)	
		4. 2		$M \in M = C \land L \land$	
		4. 2		ИЕМ № o ? (メモリー設定データの読み出し)	
		4. 2		MEM= (メモリーデータの設定)	
				COMPR=, COMPV= (コンパレータの設定)	
			. 11	COMPR?, COMPV? (コンパレータデータの読み出し)	11
			. 1 2	DATA? (測定データの読み出し)	
			. 1 3	FUNCTION= (測定ファンクション)	13
			. 1 4	FUNC? (ファンクションの読み出し)	13
		4. 2		HOLD= (ホールドの設定) HOLD? (ホールド状態の読み出し)	
		4. 2		RANGE= (測定レンジの設定)	14
		4. 2		RANGE = (側足レンジの設定)	
		4. 2	. 10	RATIOSTD= (比率基準値の設定)	
			. 1 9	RATIOSID - (比率基準値の設定) RATIOSTD? (比率基準値データの読み出し)	
		4. 2		RST = (判定リセット)	
			. 2 1	RST? (判定リセット状態の読み出し)	
			. 2 3	S A M P L I N G = (サンプリング周期の設定)	۱۱ 18 ۰۰۰
			. 24	SAMPLING? (サンプリング周期の読み出し)	
			. 2 5	VOLT= (測定レンジの設定)	
			. 26	VOLT? (測定レンジの読み出し)	19
			. 2 7	ZEROAD J = (ゼロアジャスト設定)	
			. 28	ZEROADJ? (ゼロアジャスト状態の読み出し)	··· 20
				VIEW= (表示モードの設定)	··· 21
				VIEW? (表示モードの読み出し)	

1. 仕様


表 1. 1

伝送方式	調歩同期 全2重
伝送速度	9600,4800, 2400bps
	(出荷時は9600bpsに設定)
データビット長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
パリティビット	なし、偶数、奇数(出荷時はなしに設定)
デリミタ	LF (0AH)
Xon/Xoff	制御可能(出荷時 X o n)
コネクタ	D-sub9ピン (オス)


2. 接続

2. 1 ●コネクタと信号

 本器コネクタ D サブ 9 P



添付コネクタ: Dサブ9Pプラグタイプ

 

XM3D-0921 (オムロン)

ピン 番号	本器信号 JIS (RS-232C)	方向	名称
1			未使用
2	RD (RXD)	入力	受信データ
3	SD (TXD)	出力	送信データ
4			未使用
5	SG (GND)		信号用接地
6			未使用
7	RS (RTS)	出力	送信要求
8	CS (CTS)	入力	送信可能
9			使用しません

2. 2 ● X o n / X o f f 制御

ソフトハンドシエイク: X o f f 受信で送信を止め,X o n 受信で送信を再開します。 (X on: 1 1 H (ASCII)、X off: 1 3 H (ASCII))

2. 3 ●接続ケーブル


ハードウェアハンドシェイク無し

D	-sub 9pin	D-sub 9pin	D-sub 25pin
	メス	メス	オス
	1	1	8
RD	2-	② SD	3
SD	3		2
SG	<u> </u>		7
	6	6	6
RS	77	r√7 RS	4
	4	4	20
CS	8	L _® cs	5
SHE	LLO	——— O SHELL	1

2. 4 ●通信設定

裏面ディップスイッチにより通信速度、パリティビットの設定を行います。

裏面ディップスイッチ図

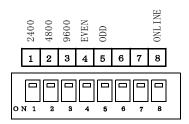

通信速度の設定

ディップスイッチの1,2,3で設定します。

通信速度	1	2	3
2 4 0 0 bps	0	×	×
4 8 0 0 bps	×	0	×
9 6 0 0 bps	×	×	0

○印をオンに設定します。

×印をオフに設定します。

パリティビットの設定

ディップスイッチの4,5で設定します。

ハ゜リティヒ゛ット	4	5
偶数	0	×
奇数	×	0
無し	×	×

○印をオンに設定します。 ×印をオフに設定します。

注)ディップスイッチの設定は、電源OFFの状態で行ってください。

 
2. 5 ● オンラインスイッチ

裏面ディップスイッチNO. 8をON側にセットすると前面パネルのONLINEが点灯し、RS-232Cによるリモートコントロール及びデータの設定読み出しが可能となります。

オンラインの時のコントロール機能は以下の通りです。

- ・各設定値の設定が可能
- 注)・オンラインの時前面パネルからのキー操作はできません。
 - ・測定データ、動作状態の読み出しはオフライン時、オンライン時に可能です。

3. 通信動作の説明



レスポ゚ソスフレーム:有効な設定コマンドを受信した場合、設定内容を返信します。 有効な出力コマンドを受信した場合、指定したデータを出力します。 無効なコマンドを受信した場合、"Command Error"を返信します。

例 有効コマンド: FUNCTION=OHMの場合

レスポンス: FUNCTION=OHM

無効コマンド: FUNCTION=MACHIGAIの場合

レスポンス: Command Error

<u>4. 1 ● プログラムデ</u>ータ

プログラムデータはJISコードを使用します。

例 RANGE=30mOHM 覧 団 ニマント * す*リミタ

1. コマンド 3566をコントロールするコマンドです。

2. デリミタ 送信データブロックの終了を3566に知らせる符号(デリ ミタ)です。

□ (0AH)を受信したときデリミタとして判断します。

文字コード表

		_	1 -		1 1			
	0	1	2	3	4	5	6	7
0			SP	0	@	Р	,	р
1			!	1	Α	Q	a	q
2			"	2	В	R	b	r
3			#	3	С	S	С	S
4			\$	4	D	Т	d	t
5			%	5	Е	U	е	u
6			&	6	F	V	f	V
7			,	7	G	W	g	w
8			(8	Н	Χ	h	X
9)	9	Ι	Y	i	У
Α			•		J	Z	j	Z
В			+	;	K		k	{
С			,	\vee	L	¥	1	
D			_	Ш	M]	m	}
Е				\wedge	Ν	۲	n	\sim
F			/	?	О		О	

空きコードは未定義

4. 2●コマンドデータの詳細

4.2.1 ONLINE= (オンラインの設定)

機能 RS-232Cからの設定やコントロールの可/不可を設定します。

構文 ONLINE= ON/OFF

ON/OFF : "ON"でRS-232Cからの設定やコントロールができます。

"OFF"でRS-232Cからの設定やコントロールができません。

注) 裏面ディップスイッチによりONLINEの時は設定できません。

4.2.2 ONLINE? (オンライン設定の読み出し)

機能 オンライン設定を読み出します。

構文 ONLINE?

送信

ONLINE?

応答

ONLINE OFF

4.2.3 BUZZ=(ブザー設定)

機能 OFF, GO, HI, LO, HILO, PASS, FAIL, GOOD 、NGブザーの設定を行います。

構文 BUZZ= OFF/GO/HI/LO/HILO/PASS/FAIL/GOOD/NG |, 「データ」

> :ブザー設定コマンドです。 BUZZ=

OFF/GO/HI: "OFF" でブザーOFFを指定します。

/LO/HILO/ "GO"でGOブザーを指定します。

"HI"でHIブザーを指定します。 PASS/FAIL /GOOD/NG "LO"でLOブザーを指定します。

"HILO" でHIまたはLOブザーを指定します。

"PASS"でPASSブザーを指定します。 "FAIL"でFAILブザーを指定します。

"GOOD"でGOかつPASSブザーを指定します。

"NG"でHIまたはLOまたはFAILブザーを指定します。

注)ブザーの設定はいずれか1つしか設定できません。

テ゛ータ :ブザー音量を指定します。

音量は"01"~"10"の9段階で指定します。

注) ブザーOFF設定時、音量指定は無視します。

送信

GOブザー音量を3に設定

BUZZ=G0, 03

4.2.4 BUZZ? (ブザーデータの読み出し)

機能 ブザーのモード、音量を読み出します。

構文 BUZZ?

送信

BUZZ?

応答

BUZZ=G0, 03

(1) (2)

ブザーモードのデータ (データ長=4)

音量データ 01~10 (データ長=2)

4.2.5 MODE= (モードの切替)

機能 メモリーモード、マニュアルモードの切替。

構文 MODE= モード

MODE=:モード切替コマンドです。

モード: "MEMORY"メモリーモードに指定します。

"MANUAL"マニュアルモードに指定します。

送信

メモリーモードに指定します。

MODE=MEMORY

4.2.6 MODE? (モード読み出し)

機能 メモリーモード、マニュアルモードを読み出します。

構文 MODE?

送信

MODE?

応答

MODE=MANUAL

(T)

モード設定データ (データ長=6)

4.2.7 MEM=CALL (メモリーの呼び出し)

機能 No. で指定したメモリーを呼び出します。 注) メモリーモードに切り替えてから設定します。

構文 MEM=CALL NO.

MEM= :メモリー番号設定コマンドです。

NO. : "01" ~ "30" メモリーを指定します。

送信

メモリーNO. 01に設定、以後メモリーNO. 01で動作

MEM=CALLO1

注)メモリモードでないとき"Not Control"を返します。

4.2.8 MEM No ? (メモリー設定データの読み出し)

機能 No. で指定したメモリーデータを読み出します。 注)メモリーモードに切り替えてから設定します。

構文 MEM No. ?

NO. : "01" ~ "30"メモリーを指定します。

送信

MEM01?

応答

(1)

MEM=01, OHM____, OHM_____, 300mOHM, RH35.000_OHM, RL100.00_OHM

(5)

(2) (3) (4) , 5V_, VH+5.0000V, VL-2.0000V

7 8 9

- ①メモリー番号を示す。 (データ長=2)
- ②表示モードを示す。 (データ長=8)
- ③抵抗測定ファンクションを示す。 (データ長=10)
- ④抵抗測定レンジを示す。(データ長=7)
- ⑤抵抗コンパレータのH I データを示す。 (データ長=12)
- ⑥抵抗コンパレータのLOデータを示す。 (データ長=12)
- ⑦電圧測定レンジを示す。 (データ長=3) 抵抗レンジをAUTOとした場合、電圧測定もオートレンジで動作します。 応答データは設定値を出力します。
- ⑧電圧コンパレータのHIデータを示す。 (データ長=10)
- ⑨電圧コンパレータのLOデータを示す。 (データ長=10)

4.2.9 MEM=(メモリーデータの設定)

機能 メモリーのデータを設定します。 メモリーモードに切り替えてから設定します。

構文 MEM=NO., VIEW, FUND, RANGE, RHHI SET, RLLO SET, VOLT, VHHI SET, VLLO SET

MEM= :メモリーのデータ設定コマンドです。

NO.: "01" ~ "30" メモリー番号を指定します。

VIEW :表示モード"OHM","VOLT","OHM-VOLT"

FUNC :ファンクション表"OHM","OHM-RATIO"

RANGE :抵抗レンジ"30mOHM","300mOHM","30HM","300HM",

"3000HM", "3k0HM"の何れかを指定します。

RHHI SET:抵抗コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

RLLO SET:抵抗コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

VOLT : 電圧レンジ "5V", "50V"

VHHI SET:電圧コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲±50000)

VLLO SET:電圧コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲±50000)

注1) RHHI SET, RLLO SETは単位、小数点を付加して設定 設定例 35.000k0HM

注2) FUNCがRATIOの時はHI SET:基準値、LO SET:偏差⊿を設定 設定例 H100.000HM, L10.0%

注3) VHHI SET, VLLO SET は単位、小数点を付加して設定 設定例 45.000V

注4) メモリの設定はメモリモードで行ってください。(MODE=MEMORY)

送信

MEM=01, OHM, OHM, 300mOHM, RH35.000OHM, RL100.00OHM, 5V, VH5.0000V, VL2.0000V

MEM=01, OHM, OHM-RATIO, 300HM, RH15.0000HM, RL100.0%, 5V, VH5.0000V, VL2.0000V

注)メモリモードでないとき"Not Control"を返します。

4.2.10 COMPR= 、COMPV= (コンパレータの設定)

|機能| コンパレータの上限・下限値及び単位を設定します。

構文 COMPR=RHHI SET , RLLO SET 抵抗コンパレータ設定の時 COMPV=VHHI SET , VLLO SET 電圧コンパレータ設定の時

COMP= : コンパレータ設定コマンドです。

HI SET : コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

LO SET : コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

注1) HI SET, LO SETは単位、小数点を付加して設定 設定例 35.000kOHM 、5.0000V

注2) HI SET, LO SETの単位、小数点位置を合わせてください。

送信

抵抗コンパレータHI SETを2.0000k Ω 、LO SETを1.5000k Ω に設定 COMPR=RH2.0000kOHM, RL1.5000kOHM 電圧コンパレータHI SETを15.000V、LO SETを2.000Vに設定 COMPV=VH+15.000V, VL-02.000V

注)メモリーモードの時設定できません。 抵抗コンパレータは測定ファンクションがRATIO(比率表示)の時は設定できません。

4.2.11 COMPR? 、COMPV? (コンパレータデータの読み出し)

機能 コンパレータの上限・下限値及び単位を読み出します。

構文 COMPR? 抵抗コンパレータの読み出し。

COMPV? 電圧コンパレータの読み出し。

送信

COMPR?

応答

COMPR=RH3.0000kOHM, RL1.0000kOHM

- 2
- ①抵抗コンパレータデータ出力を示す。
- ②コンパレータHIデータを示す。 (データ長=12)

3

- ③コンパレータLOデータを示す。 (データ長=12)
- 注)抵抗測定ファンクションがRATIO(比率表示)の時は読み出せません。

送信

COMPV?

応答

COMPV=VH+5.0000V, VL-1.0000V

-) 2 3
- ①コンパレータデータ出力を示す。
- ②コンパレータHIデータを示す。 (データ長=10)
- ③コンパレータLOデータを示す。 (データ長=10)

4.2.12 DATA? (測定データの読み出し)

機能 測定データを読み出します。 構文 DATA? DATA? : 測定データ出力指定コマンド 送信 DATA? 応答 1. 抵抗測定 OHM=+199.99kOHM, R-JUDGE=HI LO, VOLT=+0.1234V, V-JUDGE=FAIL (2) (3) (1) 4 ①抵抗測定データ (データ長=11) ②抵抗判定出力 (データ長=13) ③電圧測定データ (データ長=13) ④電圧判定出力 (データ長=12) OHM=OVER kOHM, R-JUDGE=HI LO, VOLT=+0.1234V, V-JUDGE=FAIL 測定オーバ時 2. 比率測定 RATIO=+0123.4%, Rs=1.0000_OHM, Rx=+1.2345_OHM, R-JUDGE=GO , VOLT=+0.1234V, 3 4 1 V-JUDGE=FAIL (6) ①比率データを示す (データ長=7) ②抵抗測定データ (データ長=13) ③比率基準抵抗値 (データ長=14) ④抵抗判定出力 (データ長=13) ⑤電圧測定データ (データ長=13) ⑥電圧判定出力 (データ長=12) 注) R-JUDGE出力 GO時:R-JUDGE=GOΗΙ 時:R-JUDGE=HILΟ 時: R - J U D G E = L O HI LO 時:R-JUDGE=HI LO 判定出力なし: R-JUDGE=NULL CCx = CC = CC(CCエラーはSOURCEオープンを表します。) (CCエラーの時、判定結果に関係なくCCエラーを出力します) V-IUDGE出力 電圧良判定 : V - J U D G E = P A S S電圧不良判定 : V-JUDGE=FAIL 判定出力なし: V-JUDGE=NULL

4.2.13 FUNCTION=(測定ファンクション)

機能 測定ファンクションを指定します。

構文 FUNCTION= ファンクションコート゛

FUNCTION= ファンクション設定コマンドです。

ファンクション: "OHM"で抵抗測定

"OHM-RATIO"で比率表示

送信

測定ファンクションを抵抗測定に設定

FUNCTION=OHM

FUNCTION=OHM-RATIO

4.2.14 FUNC? (ファンクションの読み出し)

機能 測定ファンクションの種類を読み出します。

構文 FUNC?

FUNC? : 測定ファンクション出力指定コマンド

送信

FUNC?

応答

FUNCTION=OHM

 \bigcirc

- ①ファンクションデータ出力を示す。 (データ長=9)
- ②測定ファンクションデータ

4.2.15 HOLD= (ホールドの設定)

機能 ホールドの開始及び解除を設定します。

構文 HOLD= ON/OFF

HOLD= :ホールド設定コマンドです。

ON/OFF: "ON"でサンプリングを停止しホールドします。

"OFF"でホールド解除を指定します。

送信

ホールドをONに設定 HOLD=ON

4.2.16 HOLD? (ホールド状態の読み出し)

機能 ホールドの設定状態を読み出します。

構文 HOLD?

送信

HOLD?

応答

HOLD=ON_

1 2

①ホールドデータ出力を示す。

②ホールドの設定状態データを示す。 (データ長=3)

4.2.17 RANGE=(測定レンジの設定)

|機能| 抵抗測定レンジを設定します。

注) 温度測定時は、設定できません

構文 RANGE= レンシ゛

RANGE=: 測定レンジ設定コマンドです。

| νンジ| :抵抗測定の時は、30mΩ~3kΩまでのレンジを設定

します。

オートレンジにする時は、AUTOと設定します。

表 4. 1

レンジコード	測定レンジ
30mOHM	3 0 m Ω
300mHMM	$3~0~0~\mathrm{m}~\Omega$
30HM	3 Ω
300HM	3 0 Ω
3000HM	3 0 0 Ω
3kOHM	3 k Ω
AUTO	オートレンジ

送信

抵抗測定レンジを30Ωに設定

RANGE=300HM

4.2.18 RANGE? (測定レンジの読み出し)

機能 測定レンジの設定状態を読み出します。

構文 RANGE?

送信

RANGE?

応答

RANGE=3__kOHM

1 2

- ①レンジデータ出力を示す。
- ②レンジの設定状態データを示す。 (データ長=7)

4.2.19 RATIOSTD= (比率基準値の設定)

機能 比率表示の基準値、偏差を設定します。

注)測定ファンクションが比率表示機能以外の時は設定できません。

構文 RATIOSTD= REF , ± △

RATIOSTD=:比率基準値設定コマンドです。

REF : 基準抵抗値

| ± △| : 偏差⊿%データ (00.0~199.9%)

送信

基準抵抗値に10.000Ω、偏差 2%に20.0%を設定

RATIOSTD=10.0000HM, 20.0%

4.2.20 RATIOSTD? (比率基準値データの読み出し)

機能 比率基準値データを読み出します。

構文 RATIOSTD?

送信

RATIOSTD?

応答

RATIOSTD=10.000kOHM, 020.0%

(1) (2)

(3)

- ①比率基準データ出力を示す。
- ②基準値データを示す。 (データ長=10)
- ③偏差 △% データを示す。 (データ長=6)

4.2.21 RST=(判定リセット)

機能 コンパレータ判定のリセットをON/OFFします。 (比較出力を復帰し比較表示をOFFします。)

構文 RST= ON/OFF

RST= : 判定リセット設定コマンドです。

ON/OFF: "ON"で判定出力復帰を指定します。

"OFF"でリセット解除を指定します。

送信

コンパレータ判定出力を復帰

RST=ON

●ワンサンプリングホールド3566がホールド中にリセットON後のリセットOFFで3566はワンサンプリングホールドを行います。

4.2.22 RST? (判定リセット状態の読み出し)

機能 コンパレータ判定のリセット状態を読み出します。

構文 RST?

送信

RST?

応答

RST=OFF

- 1 2
- ①リセットデータ出力を示す。
- ②リセットの状態を示す。 (データ長=3)

4.2.23 SAMPLING=(サンプリング周期の設定)

機能 サンプリング周期を設定します。

構文 SAMPLING= SLOW/MEDIUM/FAST

SAMPLING= : 測定サンプリング周期設定コマンドです。

SLOW/MEDIUM/FAST : SLOW 1.56回/秒 1.88回/秒

MEDIUM 6.25回/秒 7.52回/秒

60Hz

50Hz

FAST 50回/秒 60回/秒

送信

測定サンプリング周期を低速に設定

SAMPLING=SLOW

4.2.24 SAMPLING? (サンプリング周期の読み出し)

機能 サンプリング周期の状態を読み出します。

構文 SAMPLING?

送信

SAMPLING?

応答

SAMPLING=SLOW

1 2

①サンプリングデータ出力を示す。

②状態を示す。 (データ長=6)

4.2.25 VOLT=(電圧レンジの設定)

機能 電圧測定レンジの設定を行います。

注) 温度測定時は設定できません。

構文 VOLT= レンシ゛

VOLT=: 電圧測定レンジ設定コマンドです。

| レンシブ : 電圧測定 5 V / 5 0 V のレンジを設定します。

表 4. 2

レンジコード	測定レンジ	
5 V	5 V	
50V	5 0 V	

送信

電圧測定レンジを50Vに設定

VOLT=50V

4.2.26 VOLT? (電圧測定レンジの読み出し)

機能 電圧測定レンジの設定状態を読み出します。

構文 VOLT?

送信

VOLT?

応答

VOLT=50V

- (1) (2)
- ①レンジデータ出力を示す。
- ②レンジの設定状態データを示す。 (データ長=3)

4.2.27 ZEROADJ=(ゼロアジャスト設定)

|機能| ゼロアジャストの設定を行います。

ゼロアジャスト動作は、ZEROADJ=ONを受信した時点の測定値をゼロセット値として記憶し、ZEROADJ=OFFを受信するまで測定値からゼロセット値を引いた値を表示、出力します。

構文 ZEROADJ= ON/OFF

ZEROADJ=:ゼロアジャスト設定コマンドです。

ON/OFF : "ON"で有効を指定します。

"OFF"で解除を指定します。

送信

ゼロアジャストをONに設定

ZEROAD J=ON

4.2.28 ZEROADJ? (ゼロアジャスト状態の読み出し)

機能 ゼロアジャストの設定を行います。

構文 ZEROADJ?

送信

ZEROADJ?

応答

ZEROADJ=OFF

1 2

- ①ゼロアジャスト状態の出力を示す。
- ②ゼロアジャストの状態を示す。 (データ長=3)

4.2.29 VIEW= (表示モードの設定)

機能表示モードの設定を行います。

構文 VIEW= 表示モート゛

表示モード=:表示モード設定コマンドです。

表示モード: "OHM" R r モー-ド

"VOLT" V v ŧ-\"

"OHM-VOLT" R V t-\"

送信

表示モードをRrに設定

VIEW="OHM"

4.2.30 VIEW? (表示モードの読み出し)

機能表示モードを読み出します。

構文 VIEW?

送信

VIEW?

応答

VIEW=OHM-VOLT

1

①表示モード (データ長=8)

●この取扱説明書の仕様は、2017年6月現在のものです。

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 TEL 06(6692)6700(代) FAX 06(6609)8115 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557 東京営業部 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25番16号 TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920 名古屋営業部 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパ-ウ東別院ピル2F TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い 合わせください。

技術サポートセンター 0120-784646 受付時間:土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

ホームページ URL http://www.tsuruga.co.jp/

MODEL 5811-06A

3566用 RS-485インタフェース

インタフェース取扱説明書

鶴賀電機株式会社

目 次

					頁
1	. 仕様				1
2	. 接続				-
	2. 1				
	2. 2			設定スイッチ	
	2.3			ータ	
	2.4	接紛	_		
3	. 通信				_
	3. 1	-		コントロール	
	3. 2				
4	. デー	タフォ	7	'ット;	
	. コマ		•		
				`データ	
				データの詳細	
	5.	2. 1	. O	NLINE = (オンラインの設定)	5
	5.	2. 2		NLINE? (オンライン設定の読み出し)	
	5.	2.3	В	UZZ= (ブザー設定)	6
	5.	2. 4		UZZ? (ブザーデータの読み出し)	
	5.	2. 5	M	[ODE=(モードの切替)	7
	5.	2.6		[ODE?(モードの読み出し)	
	5.	2. 7	M	[EM=CALL(メモリーの呼び出し)	7
	5.	2. 8	3 M	[EM No? (メモリー設定データの読み出し)	
	5.	2. 9	M	[EM=(メモリーデータの設定)	
	5.	2. 1	0	COMPR=, $COMPV=$ (コンパレータの設定)10	
	5.	2. 1	1	COMPR?, COMPV? (コンパレータデータの読み出し)10	
	5.	2. 1	. 2	DATA? (測定データの読み出し)	
	5.	2. 1	. 3	FUNCTION= (測定ファンクション)15	2
	5.	2. 1	4	FUNC? (ファンクションの読み出し)1	
	5.	2. 1	. 5	HOLD = (ホールドの設定)	
	5.	2. 1	6	HOLD? (ホールド状態の読み出し)	
	5.	2. 1	. 7	RANGE= (測定レンジの設定)1	
	5.	2. 1	. 8	RANGE? (測定レンジの読み出し)	
	5.	2. 1	. 9	RATIOSTD= (比率基準値の設定)	
		2. 2		RATIOSTD? (比率基準値データの読み出し) 1	
		2. 2		RST=(判定リセット)10	
			2 2	RST? (判定リセット状態の読み出し)10	
	5.	2. 2	2 3	SAMPLING= (サンプリング周期の設定)1	
		2. 2		SAMPLING? (サンプリング周期の読み出し)1	
			5	VOLT = (測定レンジの設定)	
		2. 2		VOLT? (測定レンジの読み出し)	
		2. 2		ZEROAD J = (ゼロアジャスト設定)1	
		2. 2		ZEROAD J ? (ゼロアジャスト状態の読み出し)1	
		2. 2		V I E W = (表示モードの設定)	
	5.	2.3	0	VIEW? (表示モードの読み出し)20	0

1. 仕様

表 1. 1

同期方式	調歩同期
通信方式	2線式半二重
伝送速度	9600bps
データビット長	7 ビット
ストップビット	1 ビット
誤り検出	垂直パリティ : 偶数パリティ
	ВСС
データ	JIS8単位符号に準拠
制御文字	STX (02H) start of text
	ETX (03H) end of text
伝送手順	無手順
接続台数	上位コンピュータを含め 最大32台
線路長	最大 5 0 0 m
機器番号	00~99 各機器に設定 (重複しないこと)
	裏面スイッチにて設定
ターミネータ	200Ωでターミネート
	裏面スイッチでON/OFF切替

2. 接続

2. 1●接続端子

端子番号	1	2
/ 日. 夕	+	_
信号名	(A)	(B)

2. 2 ●機器番号設定スイッチ

裏面のロータリスイッチで機器番号を設定します。




2. 3 ● ターミネータ

裏面スイッチをON側にすると終端抵抗200 Ω が並列に接続されます。



2. 4 ●接続

RS-485は、上位コンピュータを含めると32台まで接続できます。 なお、伝送路の両端の機器は、エンド局の指定を行う必要があります。 エンド局の指定は、ターミネータスイッチをON側にしてください。

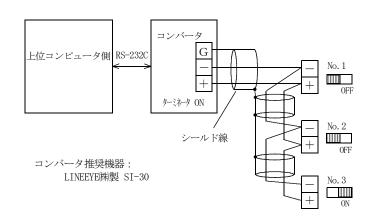

3. 通信動作


3. 1 ● リモートコントロール

前面スイッチ操作でONLINE状態の時RS-485によるリモートコントロール及びデータの読み出しが可能となります。

オンラインの時のコントロール機能は以下の通りです。

- ・各設定値の設定設定及び読み出しが可能です。
- ・動作状態及び測定データの読み出しが可能です。

3. 2 ●動作説明

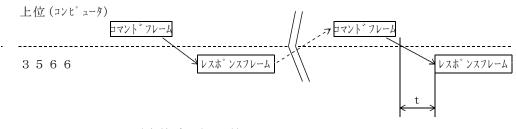

t (応答時間) =最小8ms

レスポ°ソスフレーム:有効な設定コマンドを受信した場合、受信内容を返信します。 有効な出力コマンドを受信した場合、指定したデータを出力します。 無効なコマンドを受信した場合、"Command Error"を返信します。

例 有効コマンド: FUNCTION=OHMの場合

レスポンス: FUNCTION=OHM

無効コマンド: FUNCTION=MACHIGAIの場合

 
レスポンス: Command Error

4. データフォーマット

●コマンドフレーム



●レスポンスフレーム



BCC: STX直後からETXまで(ETXを含む)の排他的 論理和を演算した結果をBCCとする。

5. コマンドの説明

5. 1●コマンドデータ

コマンドデータはJIS句点コードを使用します。

例 STX 0 1 RANGE=3000HM ETX BCC 機器番号 コマント

STX 開始コード

2. 機器番号

3. コマンド 3566をコントロールするコマンドです。

4. ETX終了コード5. BCC誤り検出コード

5. 2●コマンドデータの詳細

5.2.1 ONLINE= (オンラインの設定)

機能 RS-485からの設定やコントロールの可/不可を設定します。

構文 ONLINE= ON/OFF

ON/OFF : "ON" でRS-485からの設定やコントロールができます。

"OFF"でRS-485からの設定やコントロールができません。

5.2.2 ONLINE? (オンライン設定の読み出し)

機能 オンライン設定を読み出します。

構文 ONLINE?

送信

ONLINE?

応答

ONLINE OFF

5.2.3 BUZZ=(ブザー設定)

機能 OFF、GO、HI、LO、HILO、PASS、FAIL、GOOD 、NGブザーの設定を行います。

構文 BUZZ= OFF/GO/HI/LO/HILO/PASS/FAIL/GOOD/NG, データ

BUZZ= :ブザー設定コマンドです。

OFF/GO/HI: "OFF"でブザーOFFを指定します。

/LO/HILO/ "GO"でGOブザーを指定します。

PASS/FAIL "HI"でHIブザーを指定します。

/G00D/NG LO"でLOブザーを指定します。

"HILO"でHIまたはLOブザーを指定します。

"PASS"でPASSブザーを指定します。

"FAIL"でFAILブザーを指定します。

"GOOD"でGOかつPASSブザーを指定します。

"NG"でHIまたはLOまたはFAILブザーを指定します。

注)ブザーの設定はいずれか1つしか設定できません。

データ:ブザー音量を指定します。

音量は"01"~"10"の9段階で指定します。

注) ブザーOFF設定時、音量指定は無視します。

送信

GOブザー音量を3に設定

BUZZ=G0, 03

BUZZ=OFF (OFF設定の時は音量設定を無視します。)

5.2.4 BUZZ? (ブザーデータの読み出し)

機能 ブザーのモード、音量を読み出します。

構文 BUZZ?

送信

BUZZ?

応答

BUZZ=PASS, 03

1 2

ブザー動作モード

ブザー音量 (データ長=2)

5.2.5 MODE= (モードの切替)

機能 メモリーモード、マニュアルモードの切替。

構文 MODE= モート゛

MODE= :モード切替コマンドです。

モード : "MEMORY"メモリーモードに指定します。

"MANUAL"マニュアルモードに指定します。

送信

メモリーモードに指定します。

MODE=MEMORY

5.2.6 MODE? (モード読み出し)

機能 メモリーモード、マニュアルモードを読み出します。

構文 MODE?

送信

MODE?

応答

MODE=MANUAL

5.2.7 MEM=CALL (メモリーの呼び出し)

機能 No. で指定したメモリーを呼び出します。 注)メモリーモードに切り替えてから設定します。

構文 MEM=CALL NO.

MEM= :メモリー番号設定コマンドです。

NO. : "01" ~ "30" メモリーを指定します。

送信

メモリーNO. 01に設定、以後メモリーNO. 01で動作

MEM=CALL01

注) メモリモードでないとき"Not Control"を返します。

5.2.8 MEM No ? (メモリー設定データの読み出し)

|機能 No. で指定したメモリーデータを読み出します。

構文 MEM No. ?

NO. : "01" ~ "30" メモリーを指定します。

送信

MEMO1?

応答

MEM=01, OHM____, OHM_____, 300mOHM, RH35.000_OHM, RL100.00_OHM

① ② ③

4

(5)

6

,5V_, VH+5.0000V, VL-2.0000V

7 8

- 9
- ①メモリー番号を示す。 (データ長=2)
- ②表示モードを示す。 (データ長=8)

OHM____ : R r モード VOLT___ : V v モード OHM_VOLT : R V モード

③抵抗測定ファンクションを示す。 (データ長=10)

OHM_____ : 抵抗測定 OHM-RATIO_ : 比率表示

- ④抵抗測定レンジを示す。 (データ長=7)
- ⑤抵抗コンパレータのHIデータを示す。 (データ長=12)
- ⑥抵抗コンパレータのLOデータを示す。 (データ長=12)
- ⑦電圧測定レンジを示す。(データ長=3) 抵抗レンジをAUTOとした場合、電圧測定もオートレンジで動作します。 応答データは設定値を出力します。
- ⑧電圧コンパレータのHIデータを示す。 (データ長=10)
- ⑨電圧コンパレータのLOデータを示す。 (データ長=10)

5.2.9 MEM=(メモリーデータの設定)

機能 メモリーのデータを設定します。

注)メモリーモードに切り替えてから設定します。

|構文| MEM=NO.], VIEW, FUNC, RANGE, RHHI SET, RLLO SET, VOLT, VHHI SET, VLLO SET

MEM= :メモリーのデータ設定コマンドです。

NO.: "01" ~ "30"メモリー番号を指定します。

VIEW :表示モード"OHM", "VOLT", "OHM-VOLT"

FUNC :ファンクション表 "OHM", "OHM-RATIO"

RANGE : 抵抗レンジ "30m0HM", "300m0HM", "30HM", "300HM",

"3000HM", "3k0HM"の何れかを指定します。

RHHI SET:抵抗コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

RLLO SET: 抵抗コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

VOLT : 電圧レンジ "5V", "50V"

VHHI SET:電圧コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲±5000)

VLLO SET:電圧コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲±5000)

注1) RHHI SET, RLLO SETは単位、小数点を付加して設定 設定例 35.000k0HM

注2) FUNCがRATIOの時はHI SET:基準値、LO SET:偏差△を設定 設定例 RH100.000HM, RL10.0%

注3) VHHI SET, VLLO SET は単位、小数点を付加して設定 設定例 45.000V

注4) メモリの設定はメモリモードで行ってください。(MODE=MEMORY)

送信

MEM=01, OHM, OHM, 300mOHM, RH35.0000HM, RL100.000HM, 5V, VH5.0000V, VL2.0000V

MEM=01, OHM, OHM-RATIO, 300HM, RH15.0000HM, RL100.0%, 5V, VH5.0000V, VL2.0000V

注)メモリモードでないとき"Not Control"を返します。

5.2.10 COMPR= 、COMPV= (コンパレータの設定)

機能 コンパレータの上限・下限値及び単位を設定します。

構文

COMPR=RHHI SET , RLLO SET 抵抗コンパレータ設定の時 COMPV=VHHI SET , VLLO SET 電圧コンパレータ設定の時

COMP= : コンパレータ設定コマンドです。

HI SET : コンパレータ上限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

LO SET : コンパレータ下限値設定データ

(数値設定範囲0~35000)

注1) HI SET, LO SETは単位、小数点を付加して設定 設定例 35.000kOHM 、5.0000V

注2) HI SET, LO SETの単位、小数点位置を合わせてください。

送信

抵抗コンパレータHI SETを2.0000k Ω 、LO SETを1.5000k Ω に設定 COMPR=RH2.0000kOHM, RL1.5000kOHM

電圧コンパレータHI SETを15.000V、LO SETを2.000Vに設定COMPV=VH+15.000V, VL-02.000V

注)メモリモード時、マニュアルモードで測定ファンクションがRATIO(比率表示)の時は設定できません。

5.2.11 COMPR? 、COMPV? (コンパレータデータの読み出し)

機能 コンパレータの上限・下限値及び単位を読み出します。

構文 COMPR? 抵抗コンパレータの読み出し。

COMPV? 電圧コンパレータの読み出し。

送信

COMPR?

応答

COMPR=RH3.0000kOHM, RL1.0000kOHM

- ① ② ③
- ①抵抗コンパレータデータ出力を示す。
- ②コンパレータHIデータを示す。 (データ長=12)
- ③コンパレータLOデータを示す。 (データ長=12)
- 注)抵抗コンパレータは測定ファンクションがRATIO(比率表示)の時は読み出せません。

送信

COMPV?

応答

COMPV=VH+5.0000V, VL-1.0000V

- 1 2 3
- ①コンパレータデータ出力を示す。
- ②コンパレータHIデータを示す。 (データ長=10)
- ③コンパレータLOデータを示す。 (データ長=10)

5.2.12 DATA? (測定データの読み出し)

測定データを読み出します。

機能

構文 DATA? 送信 DATA? 応答 1. 抵抗測定 OHM=+199.99kOHM, R-JUDGE=HI LO, VOLT=+0.1234V, V-JUDGE=FAIL (3) (4) ①抵抗測定データ (データ長=11) ②抵抗判定出力 (データ長=13) ③電圧測定データ (データ長=13) ④電圧判定出力 (データ長=12) OHM=OVER kOHM, R-JUDGE=HI LO, VOLT=+0.1234V, V-JUDGE=FAIL 測定オーバ時 2. 比率測定 RATIO=+123.4%, Rs=1.0000 OHM, Rx=+1.2345 OHM, R-JUDGE=G0 1 2 (3) VOLT=+0.1234V, V-JUDGE=FAIL (5) ①比率データを示す (データ長=7) ②抵抗測定データ (データ長=13) ③比率基準抵抗値 (データ長=14) ④抵抗判定出力 (データ長=13) ⑤電圧測定データ (データ長=13) ⑥電圧判定出力 (データ長=12) 注) R-JUDGE出力 時: R - J U D G E = G O GO時:R - JUDGE = HIΗΙ 時:R-JUDGE=LOLO 時:R-JUDGE=HI LO 判定出力なし: R-JUDGE=NULL CCIP = CC(CCエラーはSOURCEオープンを表します。) (CCエラーの時、判定結果に関係なくCCエラーを出力します) V-JUDGE出力 電圧良判定 : V-JUDGE=PASS 電圧不良判定 : V-JUDGE=FAIL 判定出力なし: V-JUDGE=NULL

5.2.13 FUNCTION=(測定ファンクション)

|機能| 測定ファンクションを指定します。

構文 FUNCTION= ファンクションコート゛

FUNCTION= : 測定ファンクション設定コマンドです。

ファンクションコート: "OHM"抵抗測定

"OHM-RATIO"比率表示

送信

測定ファンクションを抵抗測定に設定

FUNCTION=OHM
FUNCTION=OHM-RATIO

5.2.14 FUNC? (ファンクションの読み出し)

機能 測定ファンクションを読み出します。

構文 FUNC?

FUNC? : 測定ファンクション出力指定コマンド

送信

FUNC?

応答

FUNCTION=OHM____

FUNCTION=OHM-RATIO

1 2

- ①ファンクションデータ出力を示す。 (データ長=9)
- ②測定ファンクションデータ

5.2.15 HOLD= (ホールドの設定)

機能 ホールドの開始及び解除を設定します。

構文 HOLD= ON/OFF

HOLD= :ホールド設定コマンドです。

ON/OFF : "ON"でサンプリングを停止しホールドします。

"OFF"でホールドを解除します。

送信

ホールドをONに設定 HOLD=ON

5.2.16 HOLD? (ホールド状態の読み出し)

機能 ホールドの設定状態を読み出します。

構文 HOLD?

送信

HOLD?

応答

HOLD=ON_

HOLD=OFF

1 2

- ①ホールドデータ出力を示す。
- ②ホールドの設定状態データを示す。 (データ長=3)

5.2.17 RANGE=(測定レンジの設定)

機能 抵抗測定レンジを設定します。

注) 温度測定時は、設定できません。

構文 RANGE= レンシ゛

RANGE=: 測定レンジ設定コマンドです。

|レンジ| :抵抗測定の時は、30mΩ~3kΩまでのレンジを設定

します。

オートレンジにする時は、AUTOと設定します。

表 5. 1

レンジコード	測定レンジ
30mOHM	3 0 m Ω
300mHMM	$3~0~0~\mathrm{m}~\Omega$
30HM	3 Ω
300HM	3 0 Ω
3000HM	3 0 0 Ω
3kOHM	3 k Ω
AUTO	オートレンジ

送信

抵抗測定レンジを30Ωに設定

RANGE=300HM

5.2.18 RANGE? (測定レンジの読み出し)

機能 測定レンジの設定状態を読み出します。

構文 RANGE?

送信

RANGE?

応答

RANGE=3__kOHM

1 2

①レンジデータ出力を示す。

②レンジの設定状態データを示す。 (データ長=7)

5.2.19 RATIOSTD= (比率基準値の設定)

機能 比率表示の基準値、偏差を設定します。

注) 測定ファンクションが比率表示機能以外の時は設定できません。

構文 RATIOSTD= REF , 生 △

RATIOSTD=:比率基準値設定コマンドです。

REF : 基準抵抗値 (000.00mΩ~300.00kΩ)

| ± △ | : 偏差△%データ (00.0~199.9%)

送信

基準抵抗値に10.000Ω、偏差△%に20.0%を設定

RATIOSTD=10.0000HM, 20.0%

注) FUNCTIONがRATIOでないとき"Not Control"を返します。

5.2.20 RATIOSTD? (比率基準値データの読み出し)

機能 比率基準値データを読み出します。

構文 RATIOSTD?

送信

RATIOSTD?

応答

RATIOSTD=10.000kOHM, 020.0%

- 1
- 2
- (3)
- ①比率基準データ出力を示す。
- ②基準値データを示す。 (データ長=10)
- ③偏差△%データを示す。 (データ長=6)

5.2.21 RST= (判定リセット)

機能 コンパレータ判定のリセットをON/OFFします。

(比較出力を復帰し比較表示をOFFします。)

RST= ON/OFF 構文

RST= : 判定リセット設定コマンドです。

ON/OFF: "ON"で判定出力復帰を指定します。

"OFF"でリセット解除を指定します。

送信

コンパレータ判定出力を復帰

RST=ON

●ワンサンプリングホールド

3566がホールド中にリセットON後のリセットOFFで

3566はワンサンプリングホールドを行います。

5.2.22 RST? (判定リセット状態の読み出し)

機能 コンパレータ判定のリセット状態を読み出します。

構文 RST?

送信

RST?

応答

RST=OFF

(1)

①リセットデータ出力を示す。

②リセットの状態を示す。 (データ長=3)

5.2.23 SAMPLING= (サンプリング周期の設定)

機能 サンプリング周期を設定します。

温度測定は、サンプリング周期4回/秒固定で、切替はできません。

構文 SAMPLING= SLOW/MEDIUM/FAST

SAMPLING= : 測定サンプリング周期設定コマンドです。

50Hz 60Hz SLOW/MEDIUM/FAST: SLOW 1.56回/秒 1.88回/秒

MEDIUM 6.25回/秒 7.52回/秒

FAST 50回/秒 60回/秒

送信

測定サンプリング周期を低速(SLOW)に設定 SAMPLING=SLOW

5.2.24 SAMPLING? (サンプリング周期の読み出し)

機能 サンプリング周期の状態を読み出します。

構文 SAMPLING?

送信

SAMPLING?

応答

SAMPLING=SLOW__

① ②

- ①サンプリングデータ出力を示す。
- ②状態を示す。 (データ長=6)

5.2.25 VOLT=(電圧レンジの設定)

機能 電圧測定レンジの設定を行います。

注) 温度測定時は設定できません。

構文 VOLT= レンシ゛

VOLT=:電圧測定レンジ設定コマンドです。

レンジ : 電圧測定 5 V / 5 0 V のレンジを設定します。

表 4. 2

レンジコード	測定レンジ
5 V	5 V
50V	5 0 V

送信

電圧測定レンジを50Vに設定

VOLT=50V

5.2.26 VOLT? (電圧測定レンジの読み出し)

機能 電圧測定レンジの設定状態を読み出します。

構文 VOLT?

送信

VOLT?

応答

VOLT=50V

(1)
 (2)

- ①レンジデータ出力を示す。
- ②レンジの設定状態データを示す。 (データ長=3)

5.2.27 ZEROADJ=(ゼロアジャスト設定)

機能 ゼロアジャストの設定を行います。

ゼロアジャスト動作は、ZEROADJ=ONを受信した時点の測定値をゼロセット値として記憶し、ZEROADJ=OFFを受信するまで測定値からゼロセット値を引いた値を表示、出力します。

構文 ZEROADJ= ON/OFF

ZEROADJ=:ゼロアジャスト設定コマンドです。

|ON/OFF| : "ON" で有効を指定します。

"OFF"で解除を指定します。

送信

ゼロアジャストをONに設定

ZEROADJ=ON

5.2.28 ZEROADJ? (ゼロアジャスト状態の読み出し)

機能 ゼロアジャスト設定を読み出します。

構文 ZEROADJ?

送信

ZEROADJ?

応答

ZEROADJ=OFF

1 2

- ①ゼロアジャスト状態の出力を示す。
- ②ゼロアジャストの状態を示す。 (データ長=3)

5.2.29 VIEW=(表示モードの設定)

機能 表示モードの設定を行います。

構文 VIEW= 表示モード

表示モード=:表示モード設定コマンドです。

表示 モード: "OHM" Rrŧ-ド

> "VOLT" V v t-\

> "OHM-VOLT" R V t-\

送信

表示モードをRrに設定

VIEW="OHM"

5.2.30 VIEW? (表示モードの読み出し)

機能 表示モードを読み出します。

構文 VIEW?

送信

VIEW?

応答

VIEW=OHM-VOLT

(1)

①表示モード (データ長=8)

●この取扱説明書の仕様は、2013年10月現在のものです。

鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 TEL 06(6692)6700(代) FAX 06(6609)8115 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557 東京営業部 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25番16号 TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920 名古屋営業部 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ピル2F TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い 合わせください。

技術サポートセンター 0120-784646 受付時間:土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

ホームページ URL http://www.tsuruga.co.jp/